

TE 201 B

TOURET MEULE-BROSSE



E-SHOP



COMMANDEZ DIRECTEMENT
VOS PIÈCES DÉTACHÉES !



EXTENSION DE GARANTIE

ENREGISTREZ-VOUS



SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	3
2.	PICTOGRAMMES	3
2.1.	PICTOGRAMMES DE SECURITE MACHINE	3
2.2.	PICTOGRAMMES PRESENTS DANS CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS	3
3.	SECURITE	4
3.1.	PRESCRIPTIONS GENERALES DE SECURITE	4
3.2.	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE SECURITE	5
3.3.	PROTECTION DE L'OPERATEUR	5
4.	DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT	6
4.1.	APPLICATION PREVUE DE LA MACHINE	6
4.2.	CARACTERISTIQUES	6
4.3.	DESCRIPTIF MACHINE	6
5.	INSTALLATION	7
5.1.	CONDITIONNEMENT	7
5.2.	MANUTENTION ET TRANSPORT.....	7
5.3.	INSTALLATION DE LA MACHINE	7
5.4.	MONTAGE.....	8
5.5.	RACCORDEMENT ELECTRIQUE	9
5.6.	ESSAI ET EXAMEN INITIAL AVANT LA PREMIERE UTILISATION.....	9
6.	UTILISATION	10
6.1.	PROCEDURE DE MEULAGE/BROSSAGE	10
7.	MAINTENANCE	12
7.1.	REGLAGES	12
7.2.	ECRAN DE PROTECTION.....	12
7.3.	NETTOYAGE	12
7.4.	LUBRIFICATION	12
7.5.	MISE HORS SERVICE DE LA MACHINE	12
7.6.	REMPLACEMENT DE LA MEULE	13
7.7.	REMPLACEMENT DE LA BROSSÉ	14
8.	VUE ECLATEE	15
9.	SCHEMA ELECTRIQUE	17
10.	NIVEAU SONORE	18
11.	NIVEAU VIBRATIONS	18
12.	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	19
13.	GARANTIE	19
14.	DECLARATION DE CONFORMITE	20

1. INTRODUCTION



Pour des raisons de sécurité, lire cette notice d'instructions attentivement avant d'utiliser cette machine. Toutes non-observations des instructions causeront des dommages aux personnes et/ou à la machine.

Cette notice d'instructions est destinée à l'opérateur, au régleur et à l'agent de maintenance.

Cette notice d'instructions est une partie importante de votre équipement. Elle donne des règles et des guides qui vous aideront à utiliser cette machine sûrement et efficacement. Vous devez vous familiariser avec les fonctions et le fonctionnement en lisant attentivement cette notice d'instructions. Pour votre sécurité, il est en particulier très important que vous lisiez et observiez toutes les recommandations sur la machine et dans cette notice d'instructions.

Ces recommandations doivent être strictement suivies à tout moment lors de l'emploi et de l'entretien de la machine. Un manquement au suivi des guides et avertissements de sécurité de la notice d'instructions et sur la machine et/ou une utilisation différente de celle préconisée dans la notice d'instructions peut entraîner une défaillance de la machine et/ou des blessures.

Veuillez conserver cette notice d'instructions avec la machine ou dans un endroit facilement accessible à tout moment pour vous y référer ultérieurement. Assurez-vous que tout le personnel impliqué dans l'utilisation de cette

machine peut la consulter périodiquement. Si la notice d'instructions vient à être perdue ou endommagée, veuillez nous consulter ou consulter votre revendeur afin d'en obtenir une nouvelle copie.

Utiliser toujours des composants et pièces SIDAMO. Le remplacement de composants ou de pièces autres que SIDAMO peut entraîner une détérioration de la machine et mettre l'opérateur en danger.

Cette notice décrit les consignes de sécurité à appliquer par l'utilisateur. Il est de la responsabilité de l'employeur ou de l'utilisateur, suivant l'article L.4122-1 du code du travail, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres personnes concernées par ces actes ou omissions, conformément, en particulier, aux instructions qui lui sont données.

L'employeur doit réaliser une évaluation des risques particuliers liés à son activité, doit former les travailleurs à la machine et à la prévention de ces risques, et informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, des instructions ou consignes les concernant.

2. PICTOGRAMMES

2.1. PICTOGRAMMES DE SECURITE MACHINE

Signification des pictogrammes de sécurité apposés sur la machine (les maintenir propres et les remplacer lorsqu'ils sont illisibles ou décollés) :



Port de lunettes de protection obligatoire



Port de protection auditive obligatoire



Port de gants obligatoire



Port de chaussures de sécurité obligatoire



Port d'un masque respiratoire obligatoire



Ne porter aucun vêtement ample, des manches larges, des bijoux, des bracelets, des montres, alliance ...
Porter des coiffes pour les cheveux longs



Lire attentivement la notice d'instructions

2.2. PICTOGRAMMES PRESENTS DANS CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS




Danger direct pour les personnes et dommages de la machine



Dommages possibles de la machine ou de son environnement



Pour les opérations de changement d'outil et de nettoyage, port de gants de protection

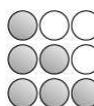

○ ○ ○ Niveau de capacité technique : opérateur, utilisateur
● ● ● Niveau de capacité technique : régleur, entretien
● ● ● Niveau de capacité technique : agent de maintenance



Note



Les opérations électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié et habilité aux travaux électriques basse tension.

3. SECURITE

3.1. PRESCRIPTIONS GENERALES DE SECURITE



Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de choc mécanique et de blessure des personnes lors de l'utilisation des outils électriques, respecter les prescriptions de sécurité de base.

Cette notice d'instructions ne prend en compte que les comportements raisonnablement prévisibles.

Nos machines sont conçues et réalisées en considérant toujours la sécurité de l'opérateur.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage dû à l'inexpérience, à une utilisation incorrecte de la machine et/ou à son endommagement et/ou au non-respect des instructions et règles de sécurité contenues dans cette notice d'instructions.

En règle générale, les accidents surviennent toujours à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'une absence de lecture de la notice d'instructions.

Nous vous rappelons que toute modification de la machine entraînera un désengagement de notre part.

Vérifier la présence, l'état et le fonctionnement de toutes les protections avant de débiter le travail.

S'assurer que les pièces mobiles fonctionnent correctement, qu'il n'y a pas d'éléments endommagés et que la machine fonctionne parfaitement pendant sa mise en service.

Seul le personnel compétent et autorisé est autorisé à réparer ou remplacer les pièces endommagées.

Conserver une zone de travail propre et ordonnée.

Veiller à ce que toute la zone de travail soit visible de la position de travail.

Des aires de travail et des établis encombrés sont une source potentielle de blessures.

Ne pas utiliser la machine à l'extérieur, dans des locaux très humides, en présence de liquides inflammables ou de gaz.

Positionner la machine dans une zone de travail suffisamment éclairée.

La machine est interdite aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

Ne laisser personne, particulièrement les enfants ou des animaux, non autorisés dans la zone de travail, toucher les outils ou les câbles électriques et les garder éloignés de la zone de travail.

Ne jamais s'éloigner de la machine en cours de fonctionnement. Toujours couper l'alimentation secteur. Ne s'éloigner de la machine que lorsque cette dernière est complètement à l'arrêt.



Ne pas forcer l'outil, il fera un meilleur travail et sera plus sûr au régime pour lequel il est prévu.

Ne pas forcer les petits outils pour réaliser le travail correspondant à un outil plus gros.

Ne pas utiliser les outils pour des travaux pour lesquels ils ne sont pas prévus.



Ne pas endommager le câble d'alimentation électrique.

Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation électrique pour le retirer de la prise électrique.

Maintenir le câble d'alimentation électrique éloigné des sources de chaleur, des parties grasses et/ou des bords tranchants.

Protéger le câble d'alimentation électrique contre l'humidité et tous risques éventuels de dégradations.

Vérifier périodiquement le câble d'alimentation électrique et s'il est endommagé, le faire réparer par un réparateur agréé.

L'interrupteur défectueux doit être remplacé par un service agréé.

Ne pas utiliser la machine si l'interrupteur ne commande ni l'arrêt ni la marche.



Ne pas présumer de ses forces.

Toujours garder une position stable et un bon équilibre.

Surveiller ce que l'on fait, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser la machine en état de fatigue.

Toujours utiliser les deux mains pour faire fonctionner cette machine.

L'utilisation de tout accessoire, autre que ceux décrits dans la notice d'instructions, peut présenter un risque de blessures des personnes.

L'utilisateur est responsable de sa machine et s'assure que :

- Le touret est utilisé par des personnes ayant eu connaissance des instructions et autorisées à le faire.
- Les règles de sécurité ont bien été respectées.
- Les utilisateurs ont été informés des règles de sécurité.
- Les utilisateurs ont lu et compris la notice d'instructions.
- Les responsabilités pour les opérations de maintenance et d'éventuelles réparations ont bien été assignées et observées.
- Les défauts ou dysfonctionnements ont été immédiatement notifiés à un réparateur agréé ou auprès de votre revendeur.
- Le touret doit être utilisé dans les domaines d'application décrits dans cette notice.
- Toute utilisation autre que celle indiquée sur la présente notice d'instructions peut constituer un danger.
- Les protections mécaniques et/ou électriques ne doivent pas être enlevées ou shuntées.
- Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée.

SIDAMO décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou objets par suite de non-respect des instructions et règles de sécurité contenues dans cette notice d'instructions.

3.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE SECURITE



Lorsqu'un matériau dangereux pour la santé est usiné ou utilisé, ou qu'il existe un risque d'émission de poussières, les dispositifs de protection sont conçus pour réduire autant que possible l'exposition de l'opérateur. C'est pour cela qu'un système d'aspiration adapté doit être utilisé.



Ce touret n'est pas conçu pour l'usinage de matériaux pouvant engendrer des poussières inflammables ou explosives, par exemple de l'aluminium, du magnésium et de leurs alliages.

Laisser le temps à la meule et à la brosse de prendre leur vitesse maximum avant de commencer à usiner.

Ajuster l'écran de protection et le pare-étincelles de la meule ainsi que le carter de brosse afin de protéger l'opérateur des projections d'étincelles.

Port des équipements de protection individuelle adaptés obligatoire.

Tenir toujours correctement la pièce à usiner avec les deux mains.

Ne pas heurter la pièce sur la meule ou sur la brosse mais appliquer une pression progressive.

Refroidir la pièce à usiner de temps en temps dans un bac à eau.

Ne pas toucher la meule ou la brosse en mouvement.

Attendre l'arrêt complet de la meule et de la brosse avant de faire toute manipulation sur le touret.

Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, déconnecter l'alimentation électrique.

Lors d'une utilisation continue, attention à la surface du touret, risque de brûlure.

Ne pas ajouter d'accessoires supplémentaires en vue d'opérations pour lesquelles ils ne sont pas conçus.

L'utilisation d'un accessoire inapproprié est synonyme de risques d'accidents.

Ne pas monter une brosse à la place d'une meule et une meule à la place d'une brosse.

Ne pas utiliser de meules et de brosses endommagées.

Avant le montage d'une meule neuve, contrôler son intégrité (voir chapitre 7.6 « Remplacement de la meule »).

Utiliser uniquement des meules et des brosses recommandées SIDAMO ayant une vitesse indiquée égale ou supérieure à la vitesse indiquée sur la plaque signalétique de l'outil.

Maintenir toujours la meule et la brosse propres.

Ne pas nettoyer la meule et la brosse lorsqu'elles sont en mouvement.

Pour le nettoyage, porter des lunettes et des gants de protection, et utiliser un pinceau et un chiffon propre et sec.

Ne pas immerger la machine dans l'eau, ni la laver avec un jet d'eau sous pression car risque de faire pénétrer celle-ci dans la partie électrique.

Ne pas utiliser de solvant ou de détergents agressifs.

Stocker la machine dans un endroit sec et hors de portée des enfants.



Phénomènes dangereux :

Mécanique :

- Risque de happement ou d'enroulement pour l'opérateur lors des opérations manuelles près de la meule ou de la brosse.
- Risque d'entraînement ou emprisonnement pour l'opérateur lors des opérations manuelles entre la meule et les éléments du touret, surtout près du support de pièce ou entre la meule et la pièce.
- Risque de frottement ou abrasion pour l'opérateur lors d'un contact involontaire avec la meule ou la brosse en rotation.

Matériaux et produits :

- Risque d'inhalation de poussières nocives dégagées par la meule ou la brosse pour l'opérateur ou autres personnes ayant accès à la zone autour du touret lors des opérations de meulage ou de brossage.

Chute ou retournement de la machine :

- Risque de blessure pour l'opérateur si le touret ou le socle ne sont pas fixés.

3.3. PROTECTION DE L'OPERATEUR



Pour la sécurité de l'opérateur, s'assurer du bon état et de la présence de l'écran de protection et des carters de meule et de brosse. Veiller à ce que les parties non travaillantes soient toujours recouvertes par un carter de protection.

Cette machine est conçue pour un seul opérateur. L'opérateur doit porter des équipements de protection individuelle adaptés :

- Lunettes de protection.
- Protection auditive.
- Chaussures de sécurité.
- Gants de protection.
- Protection respiratoire.

L'opérateur doit porter des vêtements ajustés et si nécessaire des coiffes pour cheveux longs.

L'opérateur ne doit pas porter par exemple :

- De vêtement ample, de manches larges.
- De bracelets, de montre, d'alliance, de bijoux.
- Tout autre objet risquant de s'accrocher aux éléments mobiles de la machine.



4. DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT

4.1. APPLICATION PREVUE DE LA MACHINE

Le touret meule-brosse modèle TE201B est un touret pour établi ou sur socle destiné, dans un usage régulier, aux opérations de meulage et de brossage tangentiel à sec de métaux ferreux (meulage ou brossage d'une surface de pièce en utilisant la périphérie de la meule ou de la brosse). Dans le cas d'une mauvaise utilisation, de meulage ou de brossage de matériaux différents de ceux cités ci-avant, le constructeur déclinera toute responsabilité.

Dans de bonnes conditions d'utilisation et de maintenance, la sécurité du fonctionnement et le travail sont garantis pour plusieurs années.


Pour ce faire, explorer la machine dans ses différentes fonctions.

4.2. CARACTERISTIQUES

- Fabrication européenne
- Corps en fonte d'aluminium
- Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés
- Interrupteur « marche/arrêt » équipé d'un dispositif de sécurité à bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Ecran de protection en polycarbonate
- Protection thermique automatique interne au moteur
- Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
- Sécurité et conformité :
 - espace entre la meule et le carter inférieur à 5 mm
 - pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
 - aucune ouverture sous le porte-outil

	Meule (mm)	Brosse (mm)	Grains de meule	Nature fils brosse	Vitesse de rotation (tr/mn)	Alimentation	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)	Dimensions (L x H x P) (mm)
TE 201 B	200 x 25 x 20	200 x 25 x 20	A 60 M	Acier laitoné	2800	230 V mono	0,75	22,1	650 x 320 x 290

4.3. DESCRIPTIF MACHINE

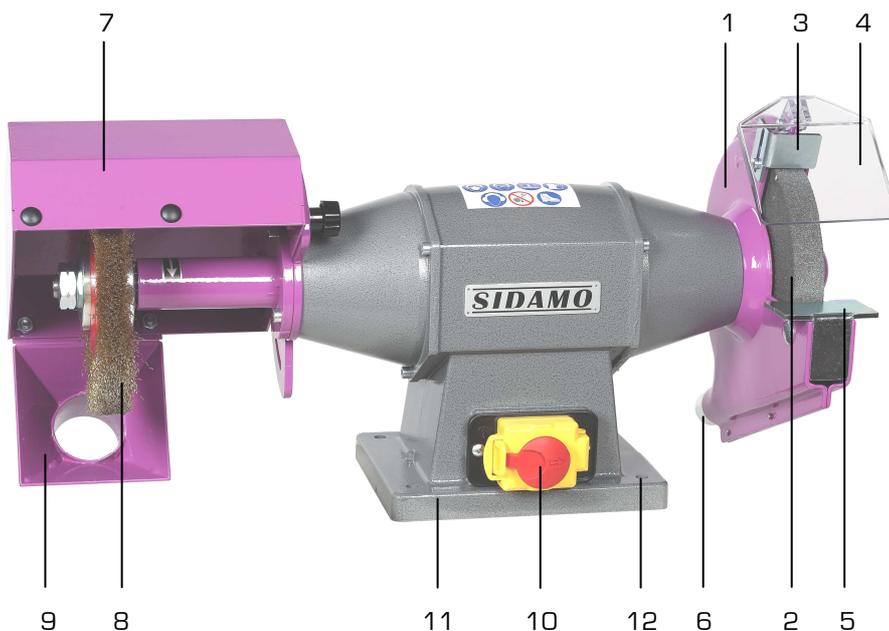

1. Carter de meule
2. Meule A 60 M
3. Pare-étincelles réglable côté meule
4. Ecran de protection côté meule
5. Support d'outils côté meule
6. Buse de captage de poussières côté meule
7. Carter de brosse
8. Brosse
9. Carter buse de captage de poussières côté brosse
10. Interrupteur « MARCHE/ARRET » avec arrêt coup de poing à accrochage
11. Base
12. Trous de fixation

Figure 1

5. INSTALLATION

5.1. CONDITIONNEMENT



Un petit sac anti-humidité peut se trouver dans l'emballage. Ne pas le laisser à la portée des enfants et le jeter.

Le touret est conditionné dans un emballage en carton, facilitant la manutention et le stockage.
Lors du déballage, sortir chaque élément du touret, vérifier l'état général puis procéder à l'assemblage.

Si le produit ne vous semble pas correct ou si des éléments sont cassés ou manquants, contacter votre vendeur.
Conserver la notice d'instructions pour y faire référence ultérieurement.

5.2. MANUTENTION ET TRANSPORT

Compte tenu du poids (22,1 kg) et des dimensions de la machine, la manutention peut s'effectuer avec une seule personne.

5.3. INSTALLATION DE LA MACHINE



**Fixer le touret sur un socle adapté ou sur un établi au moyen des points d'ancrage de la base prévus à cet effet.
Raccorder un système d'aspiration adapté aux buses de captage des poussières, si nécessaire.**



**Pour le positionnement sur le poste de travail, installer le touret à une hauteur permettant un bon confort de travail.
La hauteur préconisée du support est de 70 à 80 cm du sol.**



Environnement de l'installation :

- Tension d'alimentation électrique conforme aux caractéristiques de la machine.
- Température ambiante comprise entre +5°C et +35°C.
- Humidité relative de l'air ne dépassant pas 90%.
- Ventilation du lieu d'installation suffisante.
- Zone de travail suffisamment éclairée pour un travail en toute sécurité : l'éclairage doit être de 300 LUX.

Procédure :

1. Fixer le socle ou l'établi au sol.
2. Si nécessaire, remplir de sable le socle afin d'atténuer les vibrations éventuelles et de stabiliser l'ensemble.
3. Fixer le touret sur le socle ou sur l'établi en introduisant 4 vis (M8) dans les trous (12 fig.1) puis les bloquer fermement au moyen d'écrous appropriés.



Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi.



Risque de casser le support du touret lors d'un serrage excessif sur une surface déformée.

5.4.  MONTAGE



Le pare-étincelles et le support d'outils côté meule doivent être ajustés régulièrement au fur et à mesure de l'usure de la meule pour respecter la distance indiquée par rapport au bord périphérique de la meule.




S'assurer que les écrous de serrage de la meule et de la brosse soient bien bloqués, et vérifier l'intégrité des meules avant utilisation (voir chapitre 7.6 « Remplacement de la meule »).



Remplacer la meule lorsqu'elle a atteint un diamètre de 140 mm.
Ne pas monter/utiliser de meule de diamètre inférieure à 140 mm.


Côté meule :

1. Fixer le pare-étincelles (33) sur les carters de meule (12 et 16) et le régler à **5 mm** au maximum du bord périphérique de la meule.
2. Fixer l'écran de protection transparent (27) sur le pare-étincelles (33) et le régler de façon à protéger l'opérateur.
3. Fixer le support d'outils (28) sur les carters de meule (12 et 16) et le régler à **2 mm** au maximum du bord périphérique de la meule.
4.  Le diamètre d'une meule diminue au fur et à mesure de son usure et ses distances augmentent.

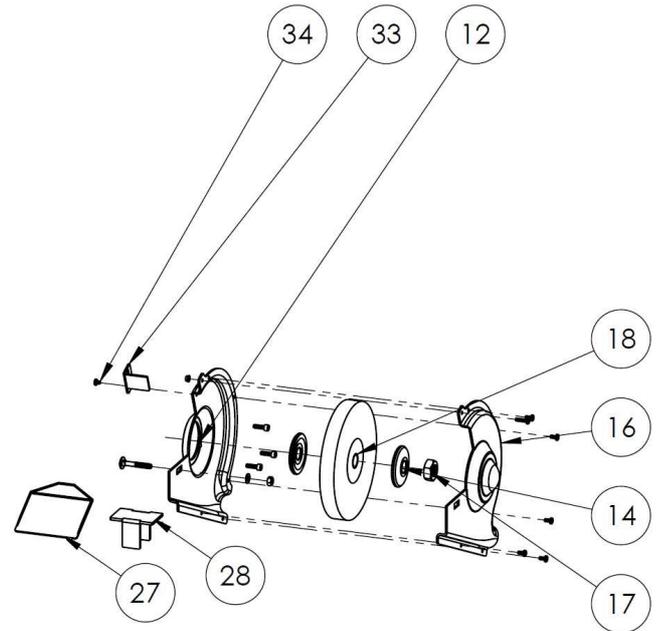

Côté brosse :

1. Fixer le carter de brosse (33) sur le support (31) à l'aide des molettes de serrage (38).
2. Fixer les bouchons (35 et 41) sur le carter de brosse (33).
3. Fixer le carter buse de captage de poussières (34) sur le carter de brosse (33) à l'aide des vis, des écrous (21) et rondelles (36).

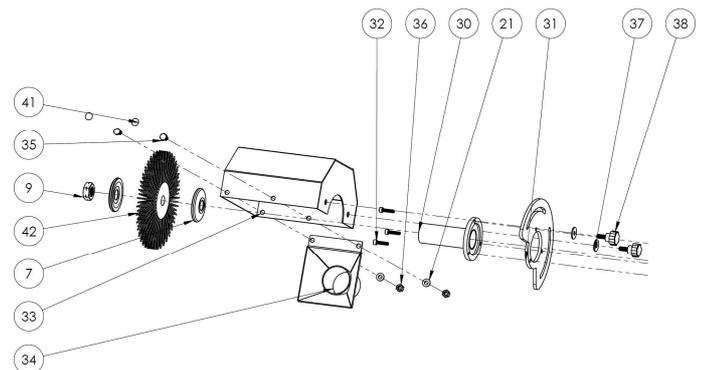

5.5. ○○○ RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Les opérations électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié et habilité aux travaux électriques basse tension.



Vérifier que la meule et la brosse tournent dans le même sens de rotation indiqué par la flèche sur les carters de meule et de brosse.

La garantie ne comprend pas les dommages dus à une mauvaise connexion.



PRESENCE ELECTRIQUE

S'assurer que la tension d'alimentation du réseau électrique correspond à celle de la machine et que la prise électrique est en bon état munie de la terre.

Vérifier que la prise électrique de votre installation est compatible avec la fiche du câble d'alimentation de la machine.

La prise électrique doit être conforme aux normes « EN 60309-1 ».

Effectuer le branchement au moyen du câble d'alimentation électrique.

S'assurer que l'interrupteur de la machine est sur la position « 0 ».

Contrôler que l'installation électrique sur laquelle la machine sera branchée soit bien reliée à la terre conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Nous rappelons à l'utilisateur qu'il doit toujours y avoir, en amont de l'installation électrique, une protection magnétothermique sauvegardant tous les conducteurs contre les courts-circuits et contre les surcharges.

Cette protection doit toujours être choisie sur la base des caractéristiques électriques de la machine, spécifiées sur la plaque signalétique :

- Tension : 230 V monophasé
- Fréquence : 50 Hz
- Intensité : 3,26 A
- Puissance moteur : 0,75 kW



Utiliser des câbles et enrouleurs de section et de longueur conformément à la puissance de la machine et les dérouler entièrement.

Les branchements d'accouplement électrique et les rallonges doivent être protégés des éclaboussures, et sur des surfaces sèches.



L'usage de la machine avec un câble d'alimentation électrique endommagé est rigoureusement interdit. Vérifier régulièrement l'état du câble d'alimentation électrique, du passe-câble et de l'interrupteur.



Ne pas retirer la fiche de la prise électrique en tirant sur le câble d'alimentation, tirer uniquement sur la fiche.

5.6. ○○○ ESSAI ET EXAMEN INITIAL AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Vérifier que les protections sont présentes, intactes et en bon état de fonctionnement.
- Vérifier que les pièces mobiles fonctionnent correctement, qu'il n'y a pas d'éléments endommagés.
- Vérifier l'état de la meule et de la brosse.
- Vérifier que le touret est bien fixé à l'établi ou à son socle et le socle fixé au sol.
- Vérifier que la machine fonctionne parfaitement à vide.

6. UTILISATION



Respecter les prescriptions particulières de sécurité pour les tourets.



Avant toute mise en fonctionnement, se familiariser avec les dispositifs de commande.



S'assurer que les écrous de serrage de la meule et de la brosse sont bien bloqués, et vérifier l'intégrité des meules avant utilisation (voir chapitre 7.6 « Remplacement de la meule »).



Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, déconnecter l'alimentation électrique.



Port des équipements de protection individuelle adaptés obligatoire.



Lors d'une utilisation continue, attention à la surface du touret, risque de brûlure.



Nous vous engageons à contrôler périodiquement l'état de votre touret, en particulier la distance porte-outils/meule, l'état de la meule, de la brosse et l'état de l'alimentation électrique.

6.1. PROCEDURE DE MEULAGE/BROSSAGE



Tenir les mains à distance des zones d'usinage quand la machine est en fonctionnement.



Lors de l'usinage, risque de projection d'étincelles ou de débris.



Le meulage et le brossage manuel doivent être toujours effectués avec beaucoup de précautions, risque de contact avec la meule et la brosse (happement, brûlure, pincement, abrasion ou écrasement).



En cas de vibrations importantes, identifier la meule ou la brosse qui est déséquilibrée et la rectifier avec un outil approprié pour la rééquilibrer.



Le support d'outils côté meule doit toujours être utilisé en position horizontale.
L'écran de protection côté meule doit toujours être maintenu propre.



Ne pas exercer une pression excessive sur l'outil. La performance d'usinage n'est pas améliorée par une grande pression sur l'outil, mais la durée de vie de l'outil et de la machine sera réduite.

Cycle d'opération

A. Instruction :

1. Régler l'écran de protection (12 fig.2), le pare-étincelles (39 fig.2) et le support d'outils (23 fig.2) de façon à éviter tout contact avec une meule.
2. Ajuster le carter de brosse (33 fig.2) afin de protéger l'opérateur des projections d'étincelles.
3. S'assurer d'être équipé de moyens de protection.
4. Porter toujours des lunettes de protection.
5. Introduire la prise du câble d'alimentation électrique (15 fig.2) du touret dans la prise de l'installation électrique.
6. Déverrouiller l'arrêt coup de poing à accrochage de l'interrupteur (16 fig.2).
7. Appuyer sur le bouton vert « I » de l'interrupteur (16 fig.2) pour mettre en fonctionnement le moteur et pour permettre à la meule et à la brosse d'atteindre leur vitesse.

B. Meulage

7. Approcher progressivement la pièce à meuler au contact de la meule, en vous appuyant sur le support d'outils.

8.  La pièce à usiner doit toujours être maintenue à deux mains, elle doit être refroidie de temps en temps dans un bac à eau.

- La meule (28 fig.2) possède un grain fin (A 60 M), elle convient aux travaux d'affûtage à sec des outils (haches, faucilles, forets, burins, lames, ...), pour métaux durs.
- Meule d'origine :
A 60 M corindon gris
Ø 200 x 25 x 20 mm [référence : 10505019]

C. Brossage

7.  Maintenir fermement la pièce à brosser à l'aide des deux mains, puis pratiquer un effort progressif, sans presser excessivement afin d'éviter que la machine ne perde son régime de tours normal. La pièce doit être refroidie de temps en temps dans un bac à eau.

- La brosse avec fils ondulés acier laitonné convient au décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des pièces en métal ferreux ou non ferreux, bois, plastiques et matériaux.
- Brosse d'origine :
Brosse fils acier laitonné
Ø 200 x 25 x 20 mm [référence : 10306012]



Laisser le temps à la meule et à la brosse de prendre leur vitesse maximum avant de commencer à usiner. Ne pas freiner ou bloquer la meule et la brosse en effectuant des pressions trop importantes.



Le pare-étincelles et le support d'outils côté meule doivent être ajustés régulièrement au fur et à mesure de l'usure de la meule pour respecter la distance indiquée par rapport au bord périphérique de la meule.

D. Arrêt :

- Appuyer sur l'arrêt coup de poing à accrochage de l'interrupteur (16 fig.2) pour arrêter le fonctionnement du touret, la meule et la brosse continuent leur rotation quelques secondes avant leur arrêt complet.



Attendre l'arrêt complet de la meule et de la brosse avant de faire toute manipulation sur le touret.

7. MAINTENANCE



Déconnecter l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance ou d'entretien.
Porter des gants et des lunettes de protection, et utiliser un chiffon propre et sec, une brosse, un pinceau à long manche, un crochet, un collecteur magnétique ou un aspirateur pour toutes les opérations de nettoyage.



Ne pas utiliser de soufflette pour éliminer les poussières.
Ne pas utiliser de solvant ou de détergents agressifs.
Ne pas immerger la machine dans l'eau, ni la laver avec un jet d'eau.

Pour maintenir l'efficacité du touret et ses composants, il est nécessaire de procéder à l'entretien de la machine. Trouver ci-après les plus importantes interventions de maintenance.


Le non-respect des tâches prescrites entraîne une usure prématurée et diminue les performances de la machine.



7.1. REGLAGES

Contrôler régulièrement les distances par rapport à l'usure de la meule :

- Le pare-étincelles côté meule doit être régler à **5 mm** au maximum du bord périphérique de la meule.
- Le support d'outils côté meule doit être régler à **2 mm** au maximum du bord périphérique de la meule.

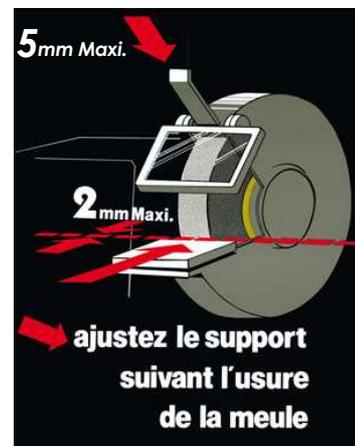

7.2. ECRAN DE PROTECTION

- Veiller régulièrement à la propreté de l'écran de protection côté meule et procéder à son remplacement si celui-ci est endommagé.
- Durée de service maximum d'un écran de protection : 2 ans.

7.3. NETTOYAGE

- Nettoyer régulièrement le touret et en particulier à l'intérieur du carter de meule afin d'éviter un amalgame de poussières usinées.

7.4. LUBRIFICATION

- Les roulements du moteur sont lubrifiés à vie sans entretien.

7.5. MISE HORS SERVICE DE LA MACHINE

Si le touret ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de procéder comme suit :

1. Déconnecter la fiche électrique du réseau d'alimentation.
2. Nettoyer la machine avec précaution.
3. Couvrir la machine, si nécessaire.

7.6.  **REPLACEMENT DE LA MEULE**



Débrancher l'alimentation électrique de la machine avant de réaliser cette opération.



Ne pas monter de brosse dans le carter de meule, ni de carter de brosse.
Remplacer la meule par un modèle de même masse et de mêmes dimensions.



Remplacer la meule lorsqu'elle a atteint un diamètre de 140 mm.
Ne pas monter/utiliser de meule de diamètre inférieure à 140 mm.



Ne pas utiliser de meules endommagées.



Utiliser uniquement des meules recommandées par SIDAMO ayant une vitesse indiquée égale ou supérieure à la vitesse indiquée sur la plaque signalétique de l'outil.



Nous vous engageons à contrôler périodiquement l'état de votre touret, en particulier la distance porte-outils/meule, l'état de la meule et l'état de l'alimentation électrique.



Contrôle de l'intégrité d'une meule neuve :

Avant d'installer une nouvelle meule, la soumettre au test du son afin de vérifier son état général :

1. Pour effectuer ce test, les meules doivent être sèches et propres. Dans le cas contraire, le son émis pourrait être affaibli.
2. En utilisant un objet non métallique (manche en bois d'un tournevis ou encore un maillet en bois), taper légèrement sur la partie latérale de la meule : un léger coup sur une meule intacte émet un son propre et agréable.
3. Au contraire, si le son émis est sourd ou fêlé, la meule ne doit pas être utilisée.



Manipuler les meules avec précaution. Si une meule a été choquée ou a chuté, ne pas l'utiliser (se reporter dans tous les cas à la notice d'instructions fournie avec la meule).



Nous préconisons l'emploi de meules vitrifiées. Différentes qualités sont disponibles.

Se reporter au tableau sur les meules ou pour plus de détails à notre emballage libre-service de meule sur champ pour touret.

Procédure :

1. S'assurer que le câble d'alimentation électrique (15 fig.2) est déconnecté.
2. Démonter le pare-étincelles (39 fig.2) et le support d'outils (23 fig.2).
3. Démonter le carter extérieur de meule (10 fig.2) en dévissant les vis (11 fig.2).
4. Maintenir l'arbre rotor (29 fig.2) en position à l'aide d'une clé six pans sur l'extrémité de l'arbre.
5. Dévisser l'écrou de meule avec une clé plate (8 fig.2).
6. Démonter le flasque extérieur de meule (7 fig.2).
7. Remplacer la meule usagée (28 fig.2) par une meule neuve (s'assurer de la propreté des flasques et de l'arbre de montage avant de remonter une meule).
8. Vérifier que l'alésage de la meule correspond bien à l'arbre porte-meule. Utiliser éventuellement des bagues de réduction.
9. Remonter le flasque extérieur de meule (7 fig.2).
10. Revisser et bloquer fermement, mais sans exagération, l'écrou de serrage (8 fig.2). En effet, celui-ci tend à se bloquer par sa propre inertie.
11. Remonter le carter extérieur de meule (10 fig.2).
12. S'assurer que la distance latérale entre la meule et le carter est inférieure à 10 mm.
13. Assembler de nouveau les éléments préalablement démontés.

7.7.  REMPLACEMENT DE LA BROSSE

Débrancher l'alimentation électrique de la machine avant de réaliser cette opération.



Ne pas monter de meule dans le carter de brosse, ni de carter de meule.
Remplacer la brosse par un modèle de même masse et de mêmes dimensions.



Ne pas utiliser de brosses endommagées.



Utiliser uniquement des brosses recommandées par SIDAMO ayant une vitesse indiquée égale ou supérieure à la vitesse indiquée sur la plaque signalétique de l'outil.



Nous vous engageons à contrôler périodiquement l'état de votre touret, en particulier l'état de la brosse et l'état de l'alimentation électrique.

Procédure :

1. S'assurer que le câble d'alimentation électrique (15 fig.2) est déconnecté.
2. Démonter le carter de brosse (33 fig.2) en dévissant les molettes de serrage (38 fig.2).
3. Maintenir l'arbre rotor (29 fig.2) en position à l'aide d'une clé six pans sur l'extrémité de l'arbre.
4. Dévisser l'écrou de brosse avec une clé plate (9 fig.2).
5.  L'écrou de brosse côté gauche (9 fig.2) possède un filetage pas à gauche, ce qui implique un desserrage dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Démonter le flasque extérieur de brosse (7 fig.2).
7. Remplacer la brosse usagée (42 fig.2) par une brosse neuve (s'assurer de la propreté des flasques et de l'arbre de montage avant de remonter une brosse).
8. Vérifier que l'alésage de la brosse correspond bien à l'arbre porte-brosse. Utiliser éventuellement des bagues de réduction.
9. Remonter le flasque extérieur de brosse (7 fig.2).
10. Revisser et bloquer fermement, mais sans exagération, l'écrou de serrage (9 fig.2). En effet, celui-ci tend à se bloquer par sa propre inertie.
11. Remonter le carter de brosse (33 fig.2).

8. VUE ECLATEE

VUE ECLATEE TE201B (VUE 01)

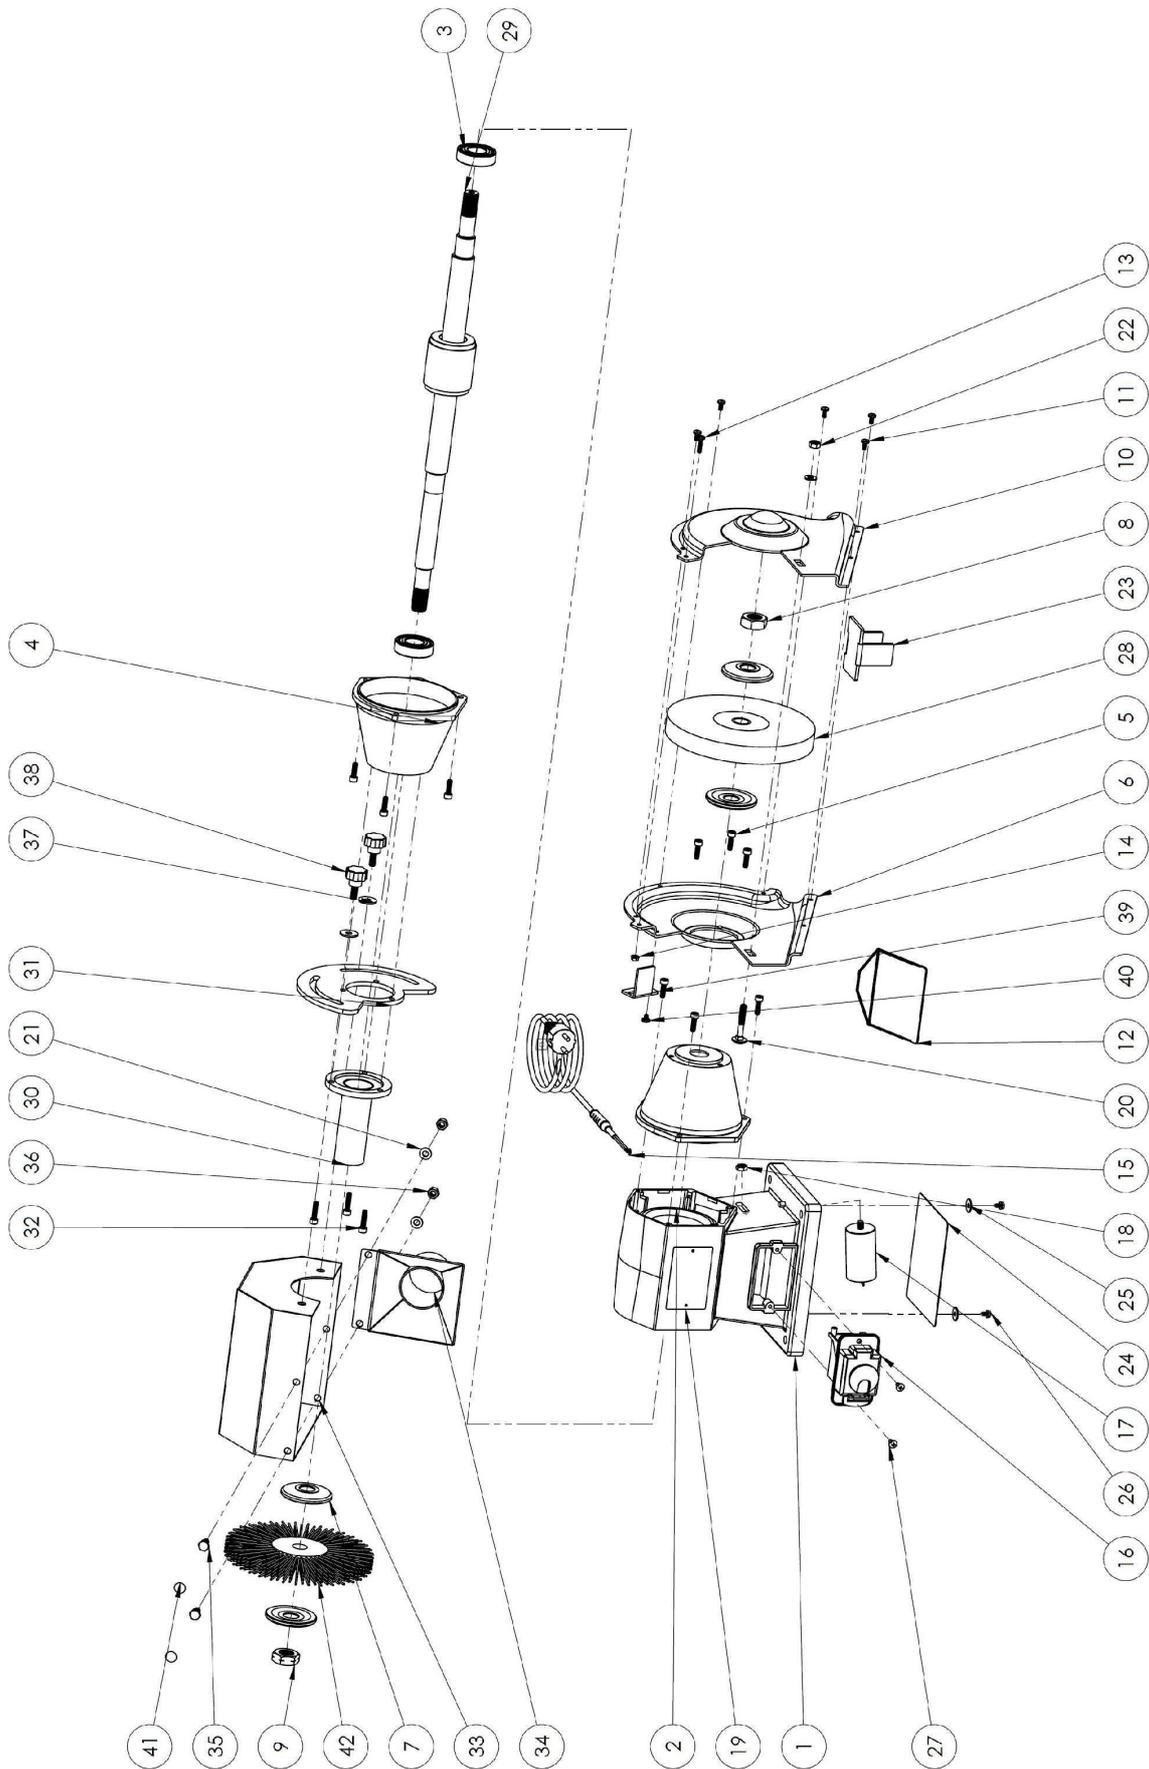



Figure 2

NOMENCLATURE VUE ECLATEE TE201B (VUE 01)

Repère	Désignation	Quantité	Référence
1	BATI MOTEUR (0,75kW)	1	20197152
2	STATOR 230V 50HZ 0,75kW	1	20197367
3	ROULEMENT 6205 ZZ	2	20197365
4	CARTER MOTEUR (0,75kW) Ø200mm	2	20197171
5	VIS 6x20	9	20197377
6	CARTER DE MEULE INTERIEUR COTE DROIT Ø200mm	1	20197167
7	FLASQUE POUR Ø200mm	4	20197348
8	ECROU M20 DE SERRAGE DE MEULE COTE DROIT Ø200mm	1	20197177
9	ECROU M20 DE SERRAGE DE MEULE COTE GAUCHE Ø200mm	1	20197341
10	CARTER DE MEULE EXTERIEUR COTE DROIT Ø200mm	1	20197163
11	VIS 5x10	5	20197374
12	ECRAN DE PROTECTION	1	20197174
13	VIS 5x20	1	20197375
14	ECROU M5	1	20197342
15	CABLE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE H05VV-F 3x0,75mm ²	1	20197157
16	INTERRUPTEUR 230V mono AVEC ARRET COUP DE POING A ACCROCHAGE	1	20197349
17	CONDENSATEUR 16µF	1	20197173
18	ECROU M8 UNI 5589	1	20197344
19	PLAQUE SIGNALETIQUE TE201B	1	20197380
20	BOULON 8x50 UNI 5587	1	20197155
21	RONDELLE M8 UNI 6592	3	20197358
22	ECROU M8 UNI 5588	1	20197345
23	SUPPORT D'OUTILS TE Ø200mm	1	20197370
24	PLAQUE DE PROTECTION BATI MOTEUR 0,75kW	1	20197355
25	RONDELLE M6	2	20197357
26	VIS 4,8x9,5 UNI 6950 -7976	2	20197373
27	VIS 4,8x13	2	20197371
28	MEULE A 60 M CORINDON GRIS (Ø200x25x20)	1	10505019
29	ROTOR 0,75kW TE201B	1	20197362
30	CARTER AXE ROTOR (0,75kW) COTE BROSSE Ø200mm	1	20197160
31	SUPPORT CARTER BROSSE Ø200mm	1	20197368
32	VIS 6x25	3	20197378
33	CARTER DE BROSSE Ø200mm	1	20197161
34	BUSE CARTER DE BROSSE Ø200mm	1	20197156
35	BOUCHON CARTER DE BROSSE	2	20197153
36	ECROU M8 UNI 5587	2	20197346
37	RONDELLE M8	2	20197359
38	MOLETTE SERRAGE Ø30mm CARTER DE BROSSE M8X20	2	20197350
39	PARE-ETINCELLES COTE DROIT	1	20197351
40	VIS 5x6 UNI 7985	1	20197376
41	CAPUCHON POUR BOUCHON CARTER DE BROSSE	2	20197159
42	BROSSE CIRCULAIRE AVEC BAGUES (Ø200x25x32) FIL ONDULE LAITONNE	1	10306012

9. SCHEMA ELECTRIQUE

SCHEMA ELECTRIQUE TE201B

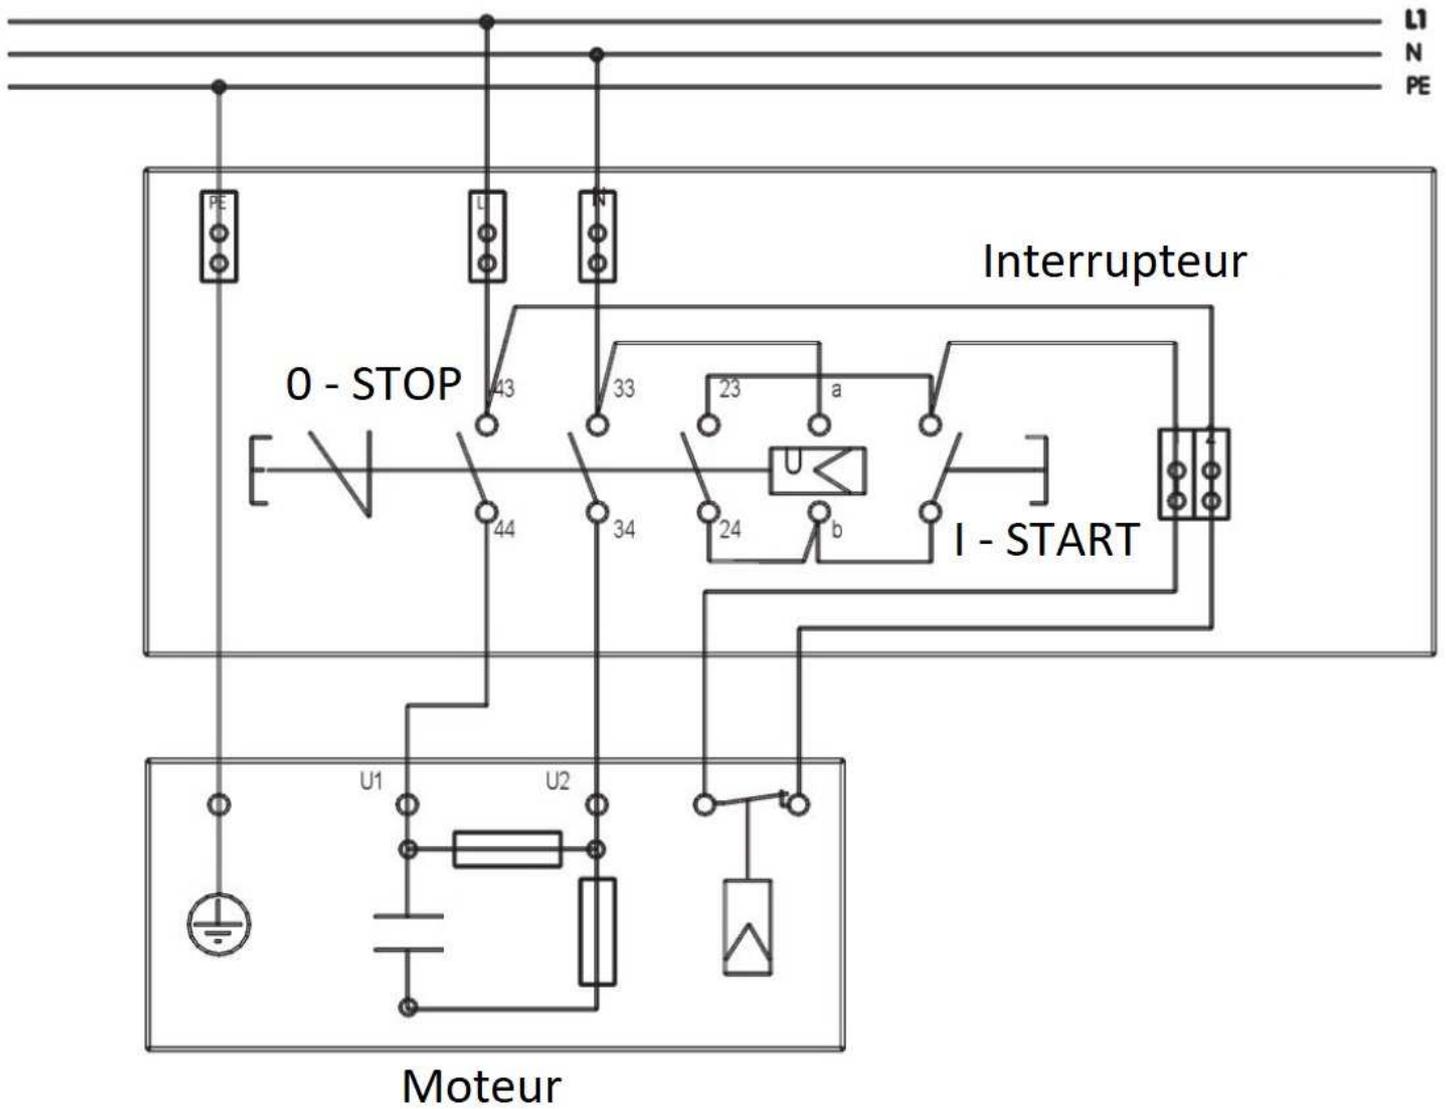

10. NIVEAU SONORE

Les données relatives au niveau de bruit émis par cette machine pendant le processus de travail dépendront du type de matériau à meuler ou à broser et du type de meule ou de brosse. Pour cette raison, les données des mesures sont relatives.

Le risque de lésions auditives chez l'opérateur est fonction du temps d'exposition au bruit.

L'opérateur doit porter un casque antibruit ou autres moyens individuels de protection appropriés lorsque la puissance acoustique dépasse 85 dB(A) sur le lieu de travail.

- Niveau de pression acoustique moyen :
 $L_{pAm} = 88,3 \text{ dB(A)}$
- Niveau de puissance acoustique :
 $L_{wA} = 103,4 \text{ dB(A)}$
- Niveau de pression sonore au poste de travail :
 $L_{pA} = 90,7 \text{ dB(A)}$

Le calcul de la puissance acoustique a été effectué en tenant compte des facteurs tels que : la réverbération du lieu d'essai, l'absorption de bruits au sol et autres qui peuvent interférer dans les mesures. Cette estimation permet d'affirmer que sur les valeurs obtenues, le degré d'erreur serait autour de 3 dB(A).

Les valeurs données sont des niveaux d'émission et pas nécessairement des niveaux permettant le travail en sécurité. Bien qu'il existe des corrélations entre les niveaux d'émission et les niveaux d'exposition, celle-ci ne peut être utilisée de manière fiable pour déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires. Les paramètres qui influencent les niveaux réels d'exposition comprennent les caractéristiques de l'atelier, les autres sources de bruit, etc., c'est à dire le nombre de machines et des procédés de fabrication voisins. De plus, les niveaux d'exposition admissibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Cependant, cette information permet à l'utilisateur de la machine de faire une meilleure évaluation des risques.



11. NIVEAU VIBRATIONS

Les données relatives aux vibrations transmises par cette machine pendant le processus de travail dépendront du type de matériau à meuler ou à broser et du type de meule ou de brosse. Pour cette raison, les données des mesures sont relatives.

L'exposition aux vibrations peut avoir des conséquences graves pour la santé du travailleur. Une personne soumise quotidiennement à des vibrations de forte amplitude peut présenter à long terme, des troubles neurologiques et articulaires.

Ces valeurs doivent être prises en compte lors de l'évaluation du niveau d'exposition.

Une exposition régulière et fréquente à un outil de travail hautement vibrant expose les mains et les bras des travailleurs à des troubles chroniques connus sous le nom de « syndrome des vibrations ».

- Niveau moyen de vibrations main/bras :
 $A(8) < 2,5 \text{ m/s}^2$

L'évaluation du niveau d'exposition est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition journalière $A(8)$, normalisée à une période de référence de 8 heures.

À chaque fois qu'un employé est soumis à des vibrations de type $A(8)$ dépassant le niveau d'exposition journalière déclenchant l'action fixé à $2,5 \text{ m/s}^2$, l'employeur doit évaluer les risques de la tâche affectée à l'employé et mettre en œuvre des mesures de contrôle.

Valeurs d'exposition aux vibrations transmises au système main-bras :

- Valeur limite d'exposition journalière $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$
- Valeur d'exposition journalière déclenchant l'action $A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$

12. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre machine contient de nombreux matériaux recyclables. Ce logo indique que les machines usagées ne doivent pas être mélangées avec d'autres déchets.

Le recyclage des machines sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la Directive Européenne DEEE 2012/19/UE sur les déchets d'équipement électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des machines usagées les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.



13. GARANTIE

Dans le cas d'une prise sous garantie, celle-ci s'effectuera uniquement auprès d'un service après-vente agréé.

La machine est garantie 3 ans à compter de sa date d'achat par l'utilisateur. Ne sont pas concernés par la garantie les accessoires et les consommables.

La facture faisant office de bon de garantie est à conserver.

La garantie consiste uniquement à réparer ou remplacer gratuitement les pièces défectueuses ; après expertise du constructeur.

Pour toutes demandes de renseignements ou de pièces concernant la machine, toujours mentionner correctement les informations décrites sur la plaque signalétique.

La garantie exclut toute responsabilité pour les dommages occasionnés par l'utilisateur ou par un réparateur non agréé par la société SIDAMO.

La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, causés aux personnes ou aux choses suite aux pannes ou arrêts de la machine.

La garantie ne peut être accordée suite à :

- Une utilisation anormale.
- Une manœuvre erronée.
- Une modification électrique.
- Un défaut de transport, de manutention ou d'entretien.
- L'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine.
- Des interventions effectuées par du personnel non agréé.
- L'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur.

Le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

14. DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION DE CONFORMITE « ORIGINALE »

Le [Constructeur/Importateur] soussigné :

SIDAMO

Z.I. DES GAILLETROUS - 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

Déclare que la machine neuve ci-après :

- Désignation : TOURET MEULE-BROSSE
- Marque : **SIDAMO**
- Modèle : TE 201 B
- Référence : 20113068
- N° de série :

Est conforme aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables :

- Directive Machine 2006/42/CE
- Directive Basse Tension 2014/35/UE
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE
- Directive DEEE 2012/19/UE
- Directive RoHS-2 2011/65/UE
- REACH 1907/2006
- Directive Bruit 2003/10/CE
- Directive Vibrations 2002/44/CE

Fait à la Chaussée-Saint-Victor
Le



JÉRÔME GERMAIN
Directeur Général

Personne autorisée à constituer le dossier technique :

- M. GERMAIN - SIDAMO - Z.I. DES GAILLETROUS - 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

 <p>SIDAMO OUTILS & SERVICES TECHNIQUES</p> <p>Z.I. DES GAILLETROUS - 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR Tél : 02 54 90 28 28 - Fax : 0 897 656 510 - Mail : sidamo@sidamo.com - www.sidamo.com Entreprise certifiée ISO 9001 - ISO 14001</p>	<p>SERVICE UTILISATEUR Tél : 02 54 74 02 16</p>
<p>Dans le souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, SIDAMO se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques. Les informations, les photos, les vues éclatées et les schémas contenus dans ce document ne sont pas contractuels.</p>	<p>Edition février 2018 Notice TE201B</p>