

PRO CD 202-E

CAROTTEUSE PORTATIVE



NOTICE
TELECHARGEABLE



E-SHOP



COMMANDEZ DIRECTEMENT
VOS PIÈCES DÉTACHÉES !



SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	3
2.	PICTOGRAMMES.....	3
2.1.	PICTOGRAMMES DE SECURITE DE LA MACHINE.....	3
2.2.	PICTOGRAMMES PRESENTS DANS CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS	3
3.	SECURITE.....	4
3.1.	PRESRIPTIONS GENERALES DE SECURITE	4
3.2.	PRESRIPTIONS PARTICULIERES DE SECURITE	5
3.3.	PROTECTION DE L'OPERATEUR	6
4.	APPLICATION ET DESCRIPTIF.....	7
4.1.	APPLICATION PREVUE DE LA MACHINE	7
4.2.	CARACTERISTIQUES	7
4.3.	DESCRIPTIF DE LA MACHINE	8
4.4.	DESCRIPTIF DES ACCESSOIRES	8
5.	INSTALLATION	9
5.1.	 CONDITIONNEMENT	9
5.2.	 MANUTENTION ET TRANSPORT	9
5.3.	 MISE EN PLACE DE LA MACHINE	9
5.4.	 RACCORDEMENT ELECTRIQUE	10
5.5.	 ESSAI ET EXAMEN INITIAL AVANT LA PREMIERE UTILISATION.....	10
6.	MONTAGE	11
6.1.	 POIGNEE LATERALE.....	11
6.2.	 BATI PRO BC 202 (EN OPTION)	11
7.	OUTILS.....	12
7.1.	 MONTAGE/REMPLACEMENT D'UNE COURONNE DIAMANTEE	12
8.	UTILISATION.....	13
8.1.	 DISPOSITIFS DE COMMANDES	13
8.2.	 A EAU	14
8.3.	 A SEC.....	14
8.4.	 SELECTION DE LA VITESSE DE ROTATION DE BROCHE.....	15
8.5.	 PROCEDURE DE CAROTTAGE	16
8.6.	 INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT	17
8.7.	 TABLEAU DE DEFAUTS ET SOLUTIONS.....	19
8.8.	 MISE HORS SERVICE DE LA MACHINE	19
9.	MAINTENANCE.....	20
9.1.	 MAINTENANCE QUOTIDIENNE	20
9.2.	 MAINTENANCE HEBDOMADAIRE.....	20
9.3.	 MAINTENANCE MENSUELLE.....	20
10.	VUE ECLATEE.....	21
11.	SCHEMA ELECTRIQUE.....	24
12.	NIVEAU SONORE.....	25
13.	NIVEAU VIBRATIONS.....	25
14.	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	26
14.1.	BILAN CARBONE	26
14.2.	RECYCLAGE	26
15.	GARANTIE.....	27
16.	DECLARATION DE CONFORMITE.....	28

1. INTRODUCTION



Pour des raisons de sécurité, lire cette notice d'instructions attentivement avant d'utiliser cette machine. Toutes non-observations des instructions causeront des dommages aux personnes et/ou à la machine.

Cette notice d'instructions est destinée à l'opérateur, au régleur et à l'agent de maintenance.

Cette notice d'instructions est une partie importante de votre équipement. Elle donne des règles et des guides qui vous aideront à utiliser cette machine sûrement et efficacement. Vous devez vous familiariser avec les fonctions et le fonctionnement en lisant attentivement cette notice d'instructions. Pour votre sécurité, il est en particulier très important que vous lisiez et observiez toutes les recommandations sur la machine et dans cette notice d'instructions.

Ces recommandations doivent être strictement suivies à tout moment lors de l'emploi et de l'entretien de la machine. Un manquement au suivi des guides et avertissements de sécurité de la notice d'instructions et sur la machine et/ou une utilisation différente de celle préconisée dans la notice d'instructions peut entraîner une défaillance de la machine et/ou des blessures.

Veuillez conserver cette notice d'instructions avec la machine ou dans un endroit facilement accessible à tout moment pour vous y référer ultérieurement. Assurez-vous que toute personne impliquée dans l'utilisation de cette

machine peut la consulter périodiquement. Si la notice d'instructions vient à être perdue ou endommagée, veuillez nous consulter ou consulter votre revendeur afin d'en obtenir une nouvelle copie.

Utiliser toujours des composants et pièces SIDAMO. Le remplacement de composants ou de pièces autres que SIDAMO peut entraîner une détérioration de la machine et mettre l'opérateur en danger.

Cette notice décrit les consignes de sécurité à appliquer par l'utilisateur. Il est de la responsabilité de l'employeur ou de l'utilisateur, suivant l'article L.4122-1 du code du travail, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres personnes concernées par ces actes ou omissions, conformément, en particulier, aux instructions qui lui sont données.

L'employeur doit réaliser une évaluation des risques particuliers liés à son activité, doit former les travailleurs à la machine et à la prévention de ces risques, et informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, des instructions ou consignes les concernant.

2. PICTOGRAMMES

2.1. PICTOGRAMMES DE SECURITE DE LA MACHINE

Signification des pictogrammes de sécurité apposés sur la machine (les maintenir propres et les remplacer lorsqu'ils sont illisibles ou décollés) :



Port de chaussures de sécurité obligatoire.



Port de lunettes de protection obligatoire.



Lire attentivement la notice d'instructions.



Port de gants de protection obligatoire.



Port de protection auditive obligatoire.



Ne porter aucun vêtement ample, de manches larges, de bracelets, de montre, d'alliance, de bijoux, de cravate, de foulard ou tout autre objet risquant de s'accrocher aux éléments mobiles de la machine.
Porter des coiffes pour les cheveux longs.

2.2. PICTOGRAMMES PRESENTS DANS CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS



Danger direct pour les personnes et dommages de la machine.



Si nécessaire, porter une protection respiratoire pour réduire le risque d'inhalation de poussières dangereuses.



Note.



Dommages possibles de la machine ou de son environnement.



Niveau de capacité technique : opérateur, utilisateur.



Niveau de capacité technique : régleur, entretien.



Niveau de capacité technique : agent de maintenance.

3. SECURITE

3.1. PRESCRIPTIONS GENERALES DE SECURITE



Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de choc mécanique et de blessure des personnes lors de l'utilisation des outils électriques, respecter les prescriptions de sécurité de base.

Cette notice d'instructions ne prend en compte que les comportements raisonnablement prévisibles.

Nos machines sont conçues et réalisées en considérant toujours la sécurité de l'opérateur.

La machine est interdite aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage dû à l'inexpérience, à une utilisation incorrecte de la machine et/ou à son endommagement et/ou au non-respect des instructions et règles de sécurité contenues dans cette notice d'instructions.

En règle générale, les accidents surviennent toujours à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'une absence de lecture de la notice d'instructions.

Nous vous rappelons que toute modification de la machine entraînera un désengagement de notre part.

Vérifier la présence, l'état et le fonctionnement de toutes les protections avant de débiter le travail.

S'assurer que les pièces mobiles fonctionnent correctement, qu'il n'y a pas d'éléments endommagés et que la machine fonctionne parfaitement pendant sa mise en service.

Seul le personnel qualifié et autorisé est accepté à réparer ou remplacer les pièces endommagées.

Conserver une zone de travail propre et ordonnée.

Veiller à ce que toute la zone de travail soit visible de la position de travail.

Des aires de travail et des établis encombrés sont une source potentielle de blessures.

Ne pas utiliser la machine à l'extérieur, quand les conditions générales météorologiques et ambiantes ne le permettent pas, ou dans des locaux très humides. La réserver pour un usage intérieur, dans un endroit sec et aéré et sans présence de liquides inflammables ou de gaz.

Positionner la machine dans une zone de travail suffisamment éclairée.

Proscrire les personnes non autorisées dans la zone de travail, particulièrement les enfants et les animaux, de toucher les outils ou les câbles électriques et les garder éloignés de la zone de travail.

Eteindre la machine quand les opérations d'utilisation sont terminées. Toujours déconnecter l'alimentation secteur.

Ne jamais s'éloigner de la machine en cours de fonctionnement. Ne s'éloigner de la machine que lorsque cette dernière est complètement à l'arrêt.



Ne pas forcer l'outil, il fera un meilleur travail et sera plus sûr au régime pour lequel il est prévu.

Ne pas forcer les petits outils pour réaliser le travail correspondant à un outil plus gros.

Ne pas utiliser les outils pour des travaux pour lesquels ils ne sont pas prévus.



Ne pas endommager le câble d'alimentation électrique.

Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation électrique pour le retirer de la prise électrique.

Maintenir le câble d'alimentation électrique éloigné des sources de chaleur, des parties grasses et/ou des bords tranchants.

Protéger le câble d'alimentation électrique contre l'humidité et tous risques éventuels de dégradations.

Vérifier périodiquement le câble d'alimentation électrique. En cas de dommage, le faire réparer par un réparateur agréé.

L'interrupteur défectueux doit être remplacé par une personne habilitée ou un réparateur agréé.

Ne pas utiliser la machine si l'interrupteur ne commande ni l'arrêt ni la marche.



Ne pas présumer de ses forces.

Toujours garder une position stable et un bon équilibre.

Surveiller ce que l'on fait, faire preuve de bon sens.

Ne pas utiliser la machine en état de fatigue.

Toujours utiliser les deux mains pour faire fonctionner cette machine.

L'utilisation de tout accessoire, autre que ceux décrits dans la notice d'instructions, peut présenter un risque de blessures des personnes.

L'utilisateur est responsable de sa machine et s'assure que :

- La carotteuse portative est utilisée par des personnes ayant eu connaissance des instructions et autorisées à le faire.
- Les règles de sécurité ont bien été respectées.
- Les utilisateurs ont été informés des règles de sécurité.
- Les utilisateurs ont lu et compris la notice d'instructions.
- Les responsabilités pour les opérations de maintenance et d'éventuelles réparations ont bien été assignées et observées.
- Les défauts ou dysfonctionnements ont été immédiatement notifiés à un réparateur agréé ou auprès de votre revendeur.
- La carotteuse portative doit être utilisée dans les domaines d'application décrits dans cette notice.
- Toute utilisation autre que celle indiquée sur la présente notice d'instructions peut constituer un danger.
- Les protections mécaniques et/ou électriques ne doivent pas être enlevées ou shuntées.
- Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée.

SIDAMO décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou objets par suite de non-respect des instructions et règles de sécurité contenues dans cette notice d'instructions.

3.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE SECURITE



Prescriptions particulières de sécurité pour la carotteuse portative.

Avant utilisation, la carotteuse doit être montée correctement dans son ensemble.

La carotteuse peut être utilisée de façon portative à usage manuel ou combinée sur un bâti (non fourni).

Dans le cas d'une utilisation portative, il peut exister un risque d'entraînement, de blocage ou de rebond avec la carotteuse.



Ne jamais utiliser la 1^{ère} vitesse de façon portative. La première vitesse génère un couple trop important pour être utilisée à la main en toute sécurité. La première vitesse ne peut être utilisée qu'avec un bâti.



Le diamètre maximum pour une utilisation portative est de 80 mm. Au-delà, il faut utiliser la carotteuse avec un bâti.

L'utilisation de la carotteuse avec un bâti assure un carottage régulier sans risque d'entraînement en retour.

Tout travail au-dessus de la tête est strictement interdit.

La carotteuse est prévue pour une utilisation fréquente de carottage à eau et pour une utilisation plus occasionnelle de carottage à sec dans des matériaux de type béton (frais, dur, armé, fortement armé, abrasif avec silex et granulats), parpaing, brique monomur, brique pleine, le béton cellulaire et pierre silico-calcaire.

S'assurer que la couronne diamantée sélectionnée correspond à l'application recherchée, du type de carotteuse utilisée et du matériau à carotter.

Ne pas utiliser cette machine pour le carottage dans des matériaux qui génèrent des poussières conductrices (tels que du magnésium).

Il est interdit de carotter des matériaux nocifs pour la santé (tels que l'amiante).

Vérifier le bon montage de la couronne diamantée.

Ne pas utiliser de couronnes endommagées ou déformées pour éviter les contrecoups.

Utiliser la carotteuse en intérieur ou sur des chantiers extérieurs si les conditions climatiques le permettent.

Ne pas exposer la carotteuse à la pluie ni à l'humidité. La pénétration d'eau dans la machine augmente le risque d'électrocution.

Ne pas utiliser de poste à souder ou d'appareil pouvant créer une surcharge sur la même ligne d'installation électrique de la machine.

Ne pas raccorder électriquement si la carotteuse n'est pas positionnée correctement en usage manuel ou n'est pas fixée sur une surface plate et stable en usage avec un bâti, sans obstacles et bien éclairée.

S'assurer qu'aucun outil ou clé de serrage ne se trouve sur la carotteuse avant de la mettre en fonctionnement.

Porter des équipements de protection adaptés.

Porter toujours des lunettes de protection.

Le port d'équipements de protection tels qu'une protection respiratoire (pour réduire le risque d'inhalation de poussières dangereuses), des chaussures de sécurité (contre les chocs et glissades), une protection auditive

(contre le bruit), selon le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.

Dans tous les cas, rester concentré sur le travail.

Pour toutes les opérations présentant des risques de coupure, brûlure, pincement, happement, enroulement, écrasement notamment chargement et déchargement des matériaux à carotter, changement de couronne, manipulation du matériau, arrêter la machine et porter des gants de protection.

Veiller à ce qu'aucune personne ne se trouve dans le passage des débris et poussières provoqués par le carottage.

S'assurer que l'interrupteur est en position « ARRÊT » (désenclenché) avant de raccorder électriquement la carotteuse à une prise électrique, pour éviter une mise en route accidentelle.

Utiliser des vitesses de carottage adéquates.

Le changement de vitesse doit être effectué uniquement machine à l'arrêt. Ne jamais changer la vitesse pendant le fonctionnement de la machine. S'assurer que la vitesse est bien passée avant tout démarrage de la machine.

Ne pas trop se pencher lors de l'utilisation. Adopter une position stable et garder l'équilibre à tout moment. La machine sera mieux contrôlée dans des situations inattendues.

Maintenir toujours correctement la carotteuse avec les deux mains, en usage manuel.

Tenir les mains à distance des zones de carottage quand la machine est en fonctionnement.

Ne pas toucher la couronne en mouvement.

Ne pas commencer le carottage en butée contre le matériau.

Ne pas heurter la couronne sur le matériau à carotter mais appliquer une pression progressive.

Éviter tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et réfrigérateur. Il y a un risque de choc électrique si le corps est mis à la terre.

Il est très important d'empêcher le renversement de l'eau sur la zone environnante, créant en cela un risque de glissade.

Lorsque la machine est arrêtée, la couronne continue sa rotation quelques secondes avant son arrêt complet.

La couronne peut devenir très chaude pendant le fonctionnement de la machine. Attendre le refroidissement de la couronne avant le remplacement.

Avant d'effectuer toute opération de mise en position de la carotteuse ou enlèvement des déchets de matériau, arrêter la machine en désenclenchant l'interrupteur et en appuyant sur l'interrupteur « TEST » du disjoncteur différentiel PRCD.

Déconnecter l'alimentation électrique pour toute opération plus importante (maintenance, entretien, ...).

Ne pas ajouter d'accessoires supplémentaires en vue d'opérations pour lesquelles ils ne sont pas conçus.

L'utilisation d'un accessoire inapproprié est synonyme de risques d'accidents.

Maintenir toujours la carotteuse et la couronne propre.

Ne pas nettoyer la couronne lorsqu'elle est en mouvement.

Pour le nettoyage, porter des lunettes et des gants de protection, et utiliser un pinceau et un chiffon propre et sec. Ne pas immerger la machine dans l'eau, ni la laver avec un jet d'eau sous pression car risque de faire pénétrer celle-ci dans la partie électrique.

Ne pas utiliser de solvant ou de détergents agressifs.

Maintenir toujours la zone de travail de la carotteuse propre et non encombrée.

Garder le carter ventilateur propre et non couvert pour assurer correctement le fonctionnement de la machine.

Arrêter la machine et vérifier que les parties mobiles sont bloquées, lors du déplacement de la carotteuse.

Stocker la machine dans un endroit sec et hors de portée des enfants.



Les accidents sont généralement la conséquence de :

- Absence d'accessoires qui permettent de maintenir correctement le matériau à carotter.
- Désordre : les accessoires, s'ils existent, ne sont pas rangés et l'opérateur ne les trouvant pas, s'en passe.
- Un mode opératoire inapproprié ou dangereux.
- Une formation, un apprentissage, et/ou une expérience insuffisante des opérateurs pour l'utilisation de la machine.
- Absence des carters de protection pendant l'utilisation de la machine.
- Des vêtements non ajustés, l'absence de lunettes pour certains travaux.

3.3. PROTECTION DE L'OPERATEUR



Pour la sécurité de l'opérateur, veiller à ce que les parties non travaillantes soient toujours recouvertes par un carter de protection.

Cette machine est conçue pour un seul opérateur.

L'opérateur doit porter des équipements de protection individuelle adaptés :

- Pendant l'utilisation :
 - Lunettes de protection.
 - Protection auditive.
 - Chaussures de sécurité.
 - Gants de protection.
 - Protection respiratoire.
- Pendant le nettoyage de la machine ou le changement d'outil :
 - Lunettes de protection.
 - Chaussures de sécurité.
 - Gants de protection.



L'opérateur doit porter des vêtements ajustés et si nécessaire des coiffes pour cheveux longs.

L'opérateur ne doit pas porter par exemple :

- De vêtement ample, de manches larges.
- De bracelets, de montre, d'alliance, de bijoux, de cravate, de foulard.
- Tout autre objet risquant de s'accrocher aux éléments mobiles de la machine.
- Porter des coiffes pour les cheveux longs.



4. APPLICATION ET DESCRIPTIF

4.1. APPLICATION PREVUE DE LA MACHINE

La carotteuse portative PRO CD 202-E est une machine permettant, pour un usage régulier (3-5h/jour), de réaliser, avec une couronne diamantée adaptée, un carottage fréquent à eau et un carottage plus occasionnel à sec dans des matériaux de type comme le béton (frais, dur, armé, fortement armé, abrasif avec silex et granulats), le parpaing, la brique monomur, la brique pleine, le béton cellulaire et la pierre silico-calcaire.

Chaque couronne diamantée est conçue en fonction de l'application recherchée, du type de carotteuse utilisée et du matériau à carotter. Pour cela, il est recommandé l'utilisation de couronnes d'origine SIDAMO.

La machine peut être utilisée de façon portative à usage manuel ou combinée sur un bâti (non fourni).

Dans le cas d'une mauvaise utilisation ou de carottages de matériaux non préconisés pour la machine, le constructeur déclinera toute responsabilité.

Cette carotteuse est destinée à un usage professionnel et ne peut être utilisée que par du personnel qualifié.

Dans de bonnes conditions d'utilisation et de maintenance, la sécurité du fonctionnement et le travail sont garantis pour plusieurs années.

Pour ce faire, explorer la machine dans ses différentes fonctions.



Dans le cas d'une utilisation portative, il peut exister un risque d'entraînement, de blocage ou de rebond avec la carotteuse.

Le diamètre maximum pour une utilisation portative est de 80 mm. Au-delà, il faut utiliser la carotteuse avec un bâti.

L'utilisation de la carotteuse avec un bâti assure un carottage régulier sans risque d'entraînement en retour.



Ne pas utiliser cette machine pour le carottage dans des matériaux qui génèrent des poussières conductrices (tels que du magnésium).



Il est interdit de carotter des matériaux nocifs pour la santé (tels que l'amiante).

4.2. CARACTERISTIQUES

- Carottage à eau (utilisation fréquente) et à sec (utilisation plus occasionnelle).
- Compacte et puissante.
- Carotteuse portative à usage manuel ou combinée sur bâti (non fourni).
- Le système anti-rotation par capteur de sécurité gyroscopique empêche le corps de la carotteuse de tourner de manière incontrôlée lorsque la couronne se bloque dans le matériau.
- Raccord d'arrivée d'eau intégré pour carottage à eau.
- Raccord rapide d'aspiration des poussières intégré pour connexion à un aspirateur en carottage à sec.
- Moteur brushless, consommation d'énergie réduite, contrôle du couple, vitesse de coupe constante, pas de charbons.
- Boîte de vitesse mécanique à 3 rapports.
- Embrayage mécanique par friction de sécurité.
- Protection électronique de surcharge moteur.
- Lumières LED d'indication de charge moteur.
- Démarrage progressif électronique.
- Câble d'alimentation électrique en néoprène équipé d'un disjoncteur différentiel 10 mA à bobine à manque de tension (PRCD).
- Broche 1"¼ UNC - R½.
- Livrée dans une mallette de transport.
- Accessoires livrés de série :
 - 1x poignée latérale pour carottage manuel ;
 - 1x bague antiblocage ;
 - 1x raccord d'arrosage avec robinet et raccord rapide ;
 - 1x raccord d'aspiration poussières ;
 - 1x raccord d'aspiration poussières spécial SIDAMO ;
 - 1x clé de service 32 mm ;
 - 1x clé de service 41 mm.

Capacité maxi à eau (mm)	Capacité maxi à sec (mm)	Vitesse en charge (tr/min)	Alimentation	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Bâti
Ø202	Ø162	1ère vitesse : 650 capacité max Ø202	230 V monophasé	2,6	6,4	600 x 120 x 150	Non inclus
		2ème vitesse : 1450 capacité max Ø102					
		3ème vitesse : 3150 capacité max Ø52					

4.3. DESCRIPTIF DE LA MACHINE

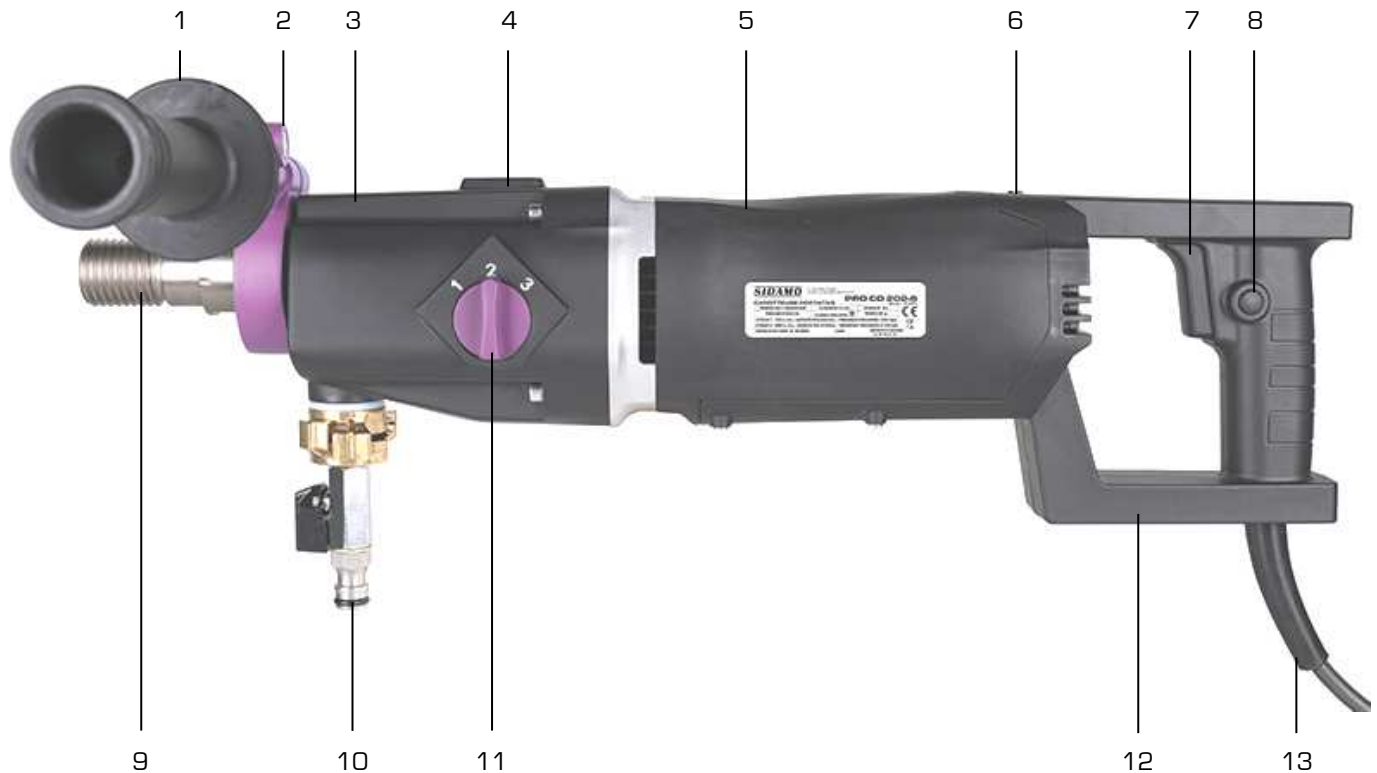



Figure 1

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Poignée latérale | 8. Blocage interrupteur |
| 2. Support poignée latérale | 9. Broche |
| 3. Carter d'engrenage | 10. Raccord d'arrosage avec robinet et raccord rapide |
| 4. Niveau à bulle | 11. Sélecteur de vitesses |
| 5. Carter moteur | 12. Poignée |
| 6. Indicateur LED | 13. Câble d'alimentation électrique (avec bloc PRCD) |
| 7. Interrupteur « MARCHE/ARRET » | |

4.4. DESCRIPTIF DES ACCESSOIRES

La carotteuse portable PRO CD 202-E est livrée dans une mallette de transport avec des accessoires de série :

- A. 1x poignée latérale : pour le carottage manuel.
- B. 1x bague antiblocage : pour permettre de retirer plus facilement la couronne.
- C. 1x raccord d'arrosage avec robinet et raccord rapide.
- D. 1x raccord d'aspiration poussières Ø36mm intérieur.
- E. 1x raccord d'aspiration poussières spécial SIDAMO Ø28mm intérieur : pour permettre d'installer ce raccord rapide au bout du flexible d'un aspirateur SIDAMO.
- F. 1x clé de service 32 mm : pour bloquer lors d'un montage/démontage la broche de la carotteuse.
- G. 1x clé de service 41 mm : pour bloquer lors d'un montage/démontage la couronne.

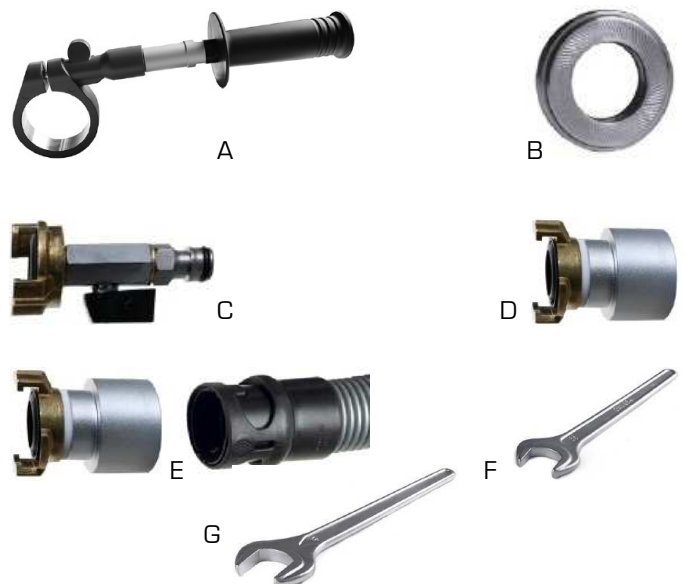

5. INSTALLATION

5.1. ○○○ CONDITIONNEMENT



Un petit sac anti-humidité peut se trouver dans l'emballage. Ne pas le laisser à la portée des enfants et le jeter.

La carotteuse est conditionnée dans une mallette de transport en plastique, facilitant la manutention, le transport et le stockage.

Lors du déballage, sortir chaque élément de la carotteuse, vérifier l'état général puis procéder à l'assemblage.

Vérifier la propreté de la machine.

Si le produit ne vous semble pas correct ou si des éléments sont cassés ou manquants, contacter votre vendeur.

Conserver la notice d'instructions pour y faire référence ultérieurement.

5.2. ○○○ MANUTENTION ET TRANSPORT

Compte tenu du poids (6,4 kg) et des dimensions de la machine, la manutention et la mise en place peuvent s'effectuer avec une seule personne.

5.3. ○○○ MISE EN PLACE DE LA MACHINE



Environnement de l'installation :

- Tension d'alimentation électrique conforme aux caractéristiques de la machine.
- Température ambiante comprise entre +5°C et +35°C.
- Humidité relative de l'air ne dépassant pas 90%.
- Ventilation du lieu d'installation suffisante.
- Zone de travail suffisamment éclairée pour un travail en toute sécurité : l'éclairage doit être de 500 LUX.

La carotteuse peut être utilisée de façon portative à usage manuel ou combinée sur un bâti (non fourni).

Dans le cas d'une utilisation portative, il peut exister un risque d'entraînement, de blocage ou de rebond avec la carotteuse.



Le diamètre maximum pour une utilisation portative est de 80 mm. Au-delà, il faut utiliser la carotteuse avec un bâti.

L'utilisation de la carotteuse avec un bâti assure un carottage régulier sans risque d'entraînement en retour.

Vérifier que la carotteuse est bien positionnée correctement en usage manuel ou fixée avec un bâti sur un support suffisamment plat et non glissant, de sorte qu'elle soit la plus stable possible, sans obstacles et bien éclairée.

La machine est équipée d'un niveau à bulle pour faciliter l'alignement lors du carottage horizontal. En positionnant la machine de manière que la bulle soit au centre de la fenêtre, le carottage sera droit.

Ne pas utiliser la machine à l'extérieur, quand les conditions générales météorologiques et ambiantes ne le permettent pas, ou dans des locaux très humides. La réserver pour un usage intérieur, dans un endroit sec et aéré et sans présence de liquides inflammables ou de gaz.

5.4. ○○○ RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Les opérations électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié et habilité aux travaux électriques basse tension.



Avant le montage de la couronne, vérifier le sens de rotation de la broche (sens des aiguilles d'une montre) lors d'un fonctionnement normal. Monter la couronne diamantée, une fois le sens de rotation de la broche vérifié. La garantie ne comprend pas les dommages dus à une mauvaise connexion.



PRESENCE ELECTRIQUE

S'assurer que la tension d'alimentation de l'installation électrique correspond à celle de la machine.

Effectuer le raccordement électrique au moyen du câble d'alimentation électrique.

Vérifier que la prise électrique de l'installation est compatible avec la fiche de la machine (2P+T).

Pour le raccordement électrique, la prise utilisée doit être conforme aux normes « EN 60309-1 ».

Le câble d'alimentation électrique est équipé d'un disjoncteur de protection différentiel 10 mA à bobine à manque de tension (bloc PRCD).

Contrôler que l'installation électrique sur laquelle la machine sera raccordée est bien reliée à la terre conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Ne pas utiliser de poste à souder ou d'appareil pouvant créer une surcharge sur la même ligne d'installation électrique de la machine.

Nous rappelons à l'utilisateur qu'il doit toujours y avoir, en amont de l'installation électrique, une protection magnétothermique sauvegardant tous les conducteurs contre les courts-circuits et contre les surcharges.

Cette protection doit toujours être choisie sur la base des caractéristiques électriques de la machine, spécifiées sur la plaque signalétique :

- Tension : 230 V monophasé
- Fréquence : 50-60 Hz
- Puissance moteur : 2,6 kW
- Intensité : 14 A
- Classe d'isolation :  (2)



Ne pas utiliser de poste à souder ou d'appareil pouvant créer une surcharge sur la même ligne d'installation électrique de la machine.



La machine peut fonctionner à la fois avec de l'eau et de l'électricité et qu'il est donc important pour la sécurité que la PRISE ELECTRIQUE SOIT RACCORDEE A LA TERRE.



L'usage de la machine avec un câble d'alimentation électrique endommagé est rigoureusement interdit. Vérifier régulièrement l'état du câble d'alimentation électrique, des interrupteurs et du passe-câble.



Utiliser une rallonge ou un enrouleur de câble avec section et longueur conformes à la puissance de la machine et les dérouler entièrement.

Les raccordements d'accouplement électrique et les rallonges doivent être protégés des éclaboussures, et sur des surfaces sèches.



Pour une utilisation à l'extérieur, câbles et enrouleurs sont soumis à des normes et homologations précises. Les vérifier avant utilisation.



Ne pas retirer la fiche de la prise électrique en tirant sur le fil, tirer uniquement sur la fiche.

5.5. ○○○ ESSAI ET EXAMEN INITIAL AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Vérifier que la carotteuse est bien positionnée correctement en usage manuel ou fixée avec un bâti sur un support suffisamment plat et non glissant, de sorte qu'elle soit la plus stable possible.
- Vérifier que les pièces mobiles fonctionnent correctement, qu'il n'y a pas d'éléments endommagés.
- Vérifier que les protections sont présentes, intactes et en bon état de fonctionnement.
- Vérifier l'état de la couronne.
- Vérifier que la couronne est solidement fixée sur la broche.
- Vérifier que la machine fonctionne parfaitement à vide.

6. MONTAGE



Déconnecter la machine avant de réaliser ces opérations.

6.1. POIGNEE LATÉRALE

La carotteuse peut être utilisée de façon portative à usage manuel à l'aide de la poignée latérale [1 fig.1] fournie avec la machine.

Procédure :

1. Insérer correctement la poignée latérale (A) avec son support (B) autour du carter d'engrenage (C) (la poignée ne doit pas être serrée avec son support).
2. Tourner la poignée latérale (A) en pivotant autour du carter d'engrenage (C) dans la position souhaitée.
3. Positionner la poignée latérale (A) perpendiculairement à la poignée principale [12 fig.1].
4. Fixer la poignée latérale (A) en la serrant sur son support (B).




6.2. BATI PRO BC 202 (EN OPTION)

La carotteuse peut être utilisée de façon combinée sur le bâti PRO BC 202 (non fourni).

Avant le montage, lire la notice d'instructions du bâti.

Procédure :

1. Retirer la poignée latérale [1 fig.1] avec son support [2 fig.1] de la carotteuse.
2. Insérer correctement la carotteuse dans l'adaptateur du bâti (D).
3. Serrer la machine à l'aide de la poignée de serrage de l'adaptateur (E).

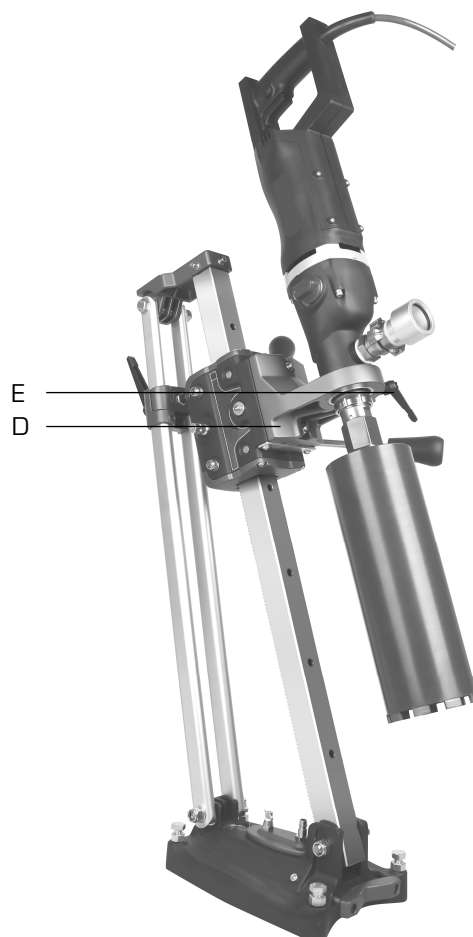

7. OUTILS

7.1. MONTAGE/REEMPLACEMENT D'UNE COURONNE DIAMANTEE



Déconnecter l'alimentation électrique de la machine avant de réaliser cette opération.



Ne jamais installer de couronne abîmée, voilée, tordue, fendue ou ébréchée (risque de contrecoups).

Monter une couronne conforme aux préconisations d'utilisation de la machine :

- Ø 202 mm maximum pour le carottage à eau.
- Ø 162 mm maximum pour le carottage à sec.



N'utiliser que des couronnes conformes à celle d'origine.



Utiliser uniquement des couronnes diamantées recommandées par SIDAMO ayant une vitesse indiquée égale ou supérieure à la vitesse indiquée sur la plaque signalétique de la machine.



Prendre en considération qu'il existe plusieurs types de couronnes en fonction du matériau à carotter. Choisir la couronne appropriée à chaque application.



Des couronnes diamantées endommagées, montées incorrectement ou mal utilisées peuvent être dangereuses voire causer des blessures sérieuses à l'opérateur ou à son entourage. Les consignes de sécurité et d'utilisation figurant sur les emballages des couronnes diamantées doivent en conséquence être strictement respectées par l'opérateur.



La couronne peut devenir très chaude pendant le fonctionnement de la machine. Attendre le refroidissement de la couronne avant le remplacement.



Attention au risque d'écrasement, la carotteuse et la couronne ont un poids conséquent lors du montage.



Port de gants de protection et de chaussures de sécurité obligatoire.



Le filetage de la broche est de 1"¼ UNC mâle à l'extérieur et R½ femelle à l'intérieur.

Procédure :

1. Déconnecter l'alimentation électrique de la machine.
2. Nettoyer la broche de la carotteuse (9 fig.1) et la couronne.
3. Desserrer la couronne de la broche de la carotteuse à l'aide des deux clés plates (fournies avec la machine) : la clé de 32 mm sur la broche et la clé de 41 mm sur la couronne.



4. Retirer la couronne avec précaution.
5. Lubrifier la partie filetée de la broche et de la couronne afin d'assurer une protection contre la rouille et de faciliter le retrait de la couronne.
6. Si l'attachement de la couronne ne correspond pas à la broche de la carotteuse, utiliser un raccord correspondant (non fourni).
7. Installer une bague antiblocage (A) (fournie avec la machine) ou une rondelle entre la couronne et la broche, pour permettre de retirer plus facilement la couronne.
8. Monter correctement la couronne sur la broche.
9. S'assurer que la couronne est solidement fixée sur la broche.

A



8. UTILISATION



Avant toute mise en fonctionnement, se familiariser avec les dispositifs de commandes.



Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, déconnecter l'alimentation électrique.

8.1. DISPOSITIFS DE COMMANDES

A. Bloc PRCD



Tester et réinitialiser le bloc PRCD avant chaque utilisation.

Le câble d'alimentation électrique est équipé d'un bloc PRCD avec disjoncteur différentiel 10 mA à bobine à manque de tension :

- A. Interrupteur « TEST » pour tester le bloc PRCD.
- B. Interrupteur « RESET » pour mettre sous tension la machine.
- C. Voyant pour indiquer la mise sous tension.



En cas de chute de tension, le bloc PRCD se désactive et doit alors être réenclenché.
Se remet en fonction une fois que l'alimentation électrique a été rétablie.
Le courant de défaut auquel le bloc PRCD se déclenche est de 10 mA.



Ne jamais placer le bloc PRCD dans l'eau.
Ne jamais utiliser la machine sans bloc PRCD directement à partir de la source d'alimentation secteur.

B. Interrupteur « MARCHE/ARRET »

La machine est équipée d'un interrupteur à gâchette verrouillable [7 fig.1] :

- D. Interrupteur « MARCHE/ARRET » pour permettre de démarrer la machine.
- E. Bouton de verrouillage pour verrouiller l'interrupteur (appui sur le bouton de verrouillage tout en maintenant l'interrupteur). Pour le déverrouiller, appuyer sur l'interrupteur et relâcher-le.
- F. Indicateurs LED :
 - « OVERLOAD » : Surintensité (voir § 8.6).
 - «  » : Surchauffe (voir § 8.6).



Ne jamais verrouiller l'interrupteur « MARCHE/ARRET » lors d'un carottage manuel.
N'utiliser l'interrupteur verrouillé que pour le carottage avec bâti.

8.2. A EAU

Compte tenu de l'échauffement lors du carottage, la carotteuse a été conçue pour travailler, dans une utilisation fréquente, avec des couronnes diamantées refroidies à l'eau.

C'est pour cela que l'un des composants essentiels de sa structure est le raccord d'arrosage avec robinet fixé sur le raccord du carter d'engrenage (10 fig.1), qui permet l'introduction d'eau dans la broche.

Utiliser uniquement de l'eau claire ou de l'eau exempte de particules de saleté pour éviter d'endommager les composants de la carotteuse.

L'eau doit toujours être utilisée pour refroidir et lubrifier la couronne et pour évacuer les particules abrasives formées pendant le carottage.



S'assurer que l'eau n'entre pas en contact avec les parties électriques de la carotteuse.

Vérifier régulièrement l'absence de dégât sur les composants du circuit d'eau.

Contrôler notamment le robinet, le raccord rapide pour tuyau, le tuyau et l'arrivée d'eau.



Un petit trou indicateur se trouve sur le raccord d'arrosage. Si ce trou fuit, cela signifie que les joints d'étanchéité sont usés. Les remplacer les immédiatement.

Toujours tenir le tuyau hors de portée de la carotteuse, de sorte qu'il ne puisse pas entrer en contact avec la couronne diamantée.



Selon la composition du matériau, l'eau risque d'être polluée. Dans ce cas, se conformer aux normes locales antipollution pour la décharge de l'eau.



Lors d'un carottage à eau, connecter toujours le câble d'alimentation dans une prise électrique avec une boucle d'égouttement. Si le câble d'alimentation descend directement dans la prise électrique, l'eau présente sur le câble d'alimentation pourrait s'écouler dans la prise électrique et présenter un danger.

Montage du raccord d'arrosage avec robinet et raccord rapide

1. Fixer le raccord d'arrosage avec robinet (G) sur la prise raccord du carter d'engrenage de la carotteuse (H).
2. Fixer l'arrivée d'eau sur le raccord rapide du raccord d'arrosage avec robinet (G).
3. Régler la pression d'eau à l'aide du robinet.

✓ La pression d'eau maximale ne doit pas dépasser 3 bars (43,5 psi).

✓ Utiliser un collecteur d'eau avec une aspiration (non fournis) pour recueillir l'eau de refroidissement si les objets à proximité risquent d'être endommagés par l'eau.



8.3. A SEC

Compte tenu de la propagation des poussières lors d'une utilisation plus occasionnelle de carottage à sec, la carotteuse a été conçue pour travailler avec des couronnes diamantées à sec connectée avec une aspiration.

C'est pour cela que l'un des composants essentiels de sa structure est le raccord d'aspiration des poussières fixé sur le raccord du carter d'engrenage, qui permet d'aspirer les poussières à travers la broche.

Montage du raccord d'aspiration poussières

1. Fixer le raccord d'aspiration poussières (I) sur la prise raccord du carter d'engrenage de la carotteuse (H).
2. Fixer l'aspiration sur le raccord d'aspiration poussières (I).



8.4. SELECTION DE LA VITESSE DE ROTATION DE BROCHE



**Le changement de vitesse doit être effectué uniquement machine à l'arrêt.
Ne jamais changer la vitesse pendant le fonctionnement de la machine.
S'assurer que la vitesse est bien passée avant tout démarrage de la machine.**

La carotteuse est équipée d'une boîte de vitesse mécanique à 3 rapports (par bain d'huile) en fonction du diamètre de la couronne diamantées et de la dureté du matériau à carotter :

- Vitesse 1 : 650 tr/min.
- Vitesse 2 : 1450 tr/min.
- Vitesse 3 : 3150 tr/min.

Le réglage de vitesses de broche s'effectue à l'aide du sélecteur de vitesses (11 fig.1) :

- Sélectionner la vitesse souhaitée en tournant le sélecteur de vitesses [J].

✓ Il est généralement nécessaire de tourner un peu la broche à la main pour que le changement de vitesse soit complet.

✓ La machine est équipée d'un système électronique de démarrage progressif.



Ne jamais utiliser la 1ère vitesse de façon portative. La première vitesse génère un couple trop important pour être utilisée à la main en toute sécurité. La première vitesse ne peut être utilisée qu'avec un bâti.



Le diamètre maximum pour une utilisation portative est de 80 mm. Au-delà, il faut utiliser la carotteuse avec un bâti.

TABEAU DE VITESSES DE ROTATION DE LA BROCHE RECOMMANDEES EN FONCTION DES DIAMETRES DES OUTILS POUR UN CAROTTAGE A EAU

Ø Vitesse	20mm - 52mm	53mm - 102mm	103mm - 202mm
Vitesse 1 650 tr/min			
Vitesse 2 1450 tr/min			
Vitesse 3 3150 tr/min			



Impossible /
Non recommandé



Idéal

TABEAU DE VITESSES DE ROTATION DE LA BROCHE RECOMMANDEES EN FONCTION DES DIAMETRES DES OUTILS POUR UN CAROTTAGE A SEC

Ø Vitesse	20mm - 52mm	53mm - 102mm	103mm - 162mm
Vitesse 1 650 tr/min			
Vitesse 2 1450 tr/min			
Vitesse 3 3150 tr/min			



Impossible /
Non recommandé



Idéal

8.5. PROCEDURE DE CAROTTAGE



Port des équipements de protection individuelle adaptés obligatoire.



Avant d'effectuer toute opération de mise en position de la carotteuse, de changement de couronne ou d'enlèvement des déchets de matériau, désenclencher l'interrupteur et déconnecter la machine.



Avant d'effectuer un carottage, s'assurer que le matériau à carotter est correctement maintenu afin d'éviter qu'elle ne change de position pendant le carottage.

Éviter une position du corps anormale, celui-ci devra toujours être en équilibre et sûr.



Dans le cas d'une utilisation portative, il peut exister un risque d'entraînement, de blocage ou de rebond avec la carotteuse.

Le diamètre maximum pour une utilisation portative est de 80 mm. Au-delà, il faut utiliser la carotteuse avec un bâti.

L'utilisation de la carotteuse avec un bâti assure un carottage régulier sans risque d'entraînement en retour.



Tout travail au-dessus de la tête est strictement interdit.



Tenir les mains à distance des zones de carottage quand la machine est en fonctionnement.

Ne pas toucher la couronne en mouvement, risque de coupure.



Lors du carottage, risque de projection de débris.



Avant toute utilisation, s'assurer qu'aucun outil ou clé de serrage ne se trouve sur la carotteuse.



Lors d'un carottage à eau, contrôler fréquemment la présence d'eau afin que la couronne soit toujours refroidie.

Cycle d'opération

A. Instruction de carottage :

1. Vérifier que la couronne est en bon état (voir § 7.1).
2. Choisir la vitesse en fonction du diamètre de carottage utilisé et du carottage (voir § 8.4).
3. Introduire l'eau dans la carotteuse pour une utilisation à eau (voir § 8.2).
4. Introduire une aspiration dans la carotteuse pour une utilisation à sec (voir § 8.3).
5. S'assurer que la carotteuse est bien fixée sur une surface plate et stable en usage avec un bâti. Se positionner toujours derrière le bâti en manipulant la poignée de descente.
6.  Se positionner correctement face à la machine et la maintenir toujours avec les deux mains en usage manuel. Ne pas trop se pencher lors de l'utilisation. Adopter une position stable et garder l'équilibre à tout moment. La machine sera mieux contrôlée dans des situations inattendues.
7. La machine est équipée d'un niveau à bulle pour faciliter l'alignement lors du carottage horizontal. En positionnant la machine de manière que la bulle soit au centre de la fenêtre, le carottage sera droit.
8. S'assurer que le matériau n'est pas en contact avec la couronne.
9. Appuyer sur l'interrupteur « MARCHE/ARRET » (7 fig.1) lors d'une utilisation manuelle.
10. Enclencher le blocage de l'interrupteur « MARCHE/ARRET » (8 fig.1) pour le carottage avec bâti.
11. Laisser le temps à la couronne de prendre sa vitesse.
12. Pour l'utilisation à eau, attendre que la couronne soit refroidie par l'eau.
13. Réaliser le carottage en appliquant un effort constant sans forcer sur le matériau, commencer et terminer en carottant lentement afin d'avoir une haute qualité de finition de carottage.
14. Si le carottage est réalisé en avançant trop rapidement, le carottage sera forcé ce qui donnera une mauvaise qualité de finition ou risquera de casser la couronne.
15. Relever la couronne avec précaution une fois le carottage terminé.



Ne pas freiner ou bloquer la couronne en effectuant des pressions trop importantes.

Laisser le temps à la couronne de prendre sa vitesse demandée avant de commencer à carotter.

B. Arrêt :

1. Lorsque le carottage est effectué, éteindre la machine en désenclenchant l'interrupteur « MARCHE/ARRET » [7 fig.1].
2. Attendre l'arrêt complet de la couronne avant de changer le matériau ou de changer l'angle de carottage.

8.6. ○○○ INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

A. Blocage de la couronne dans le matériau



Port de gants de protection obligatoire.

1. Désenclencher l'interrupteur « MARCHE/ARRET » [7 fig.1].
2. Appuyer sur l'interrupteur « TEST » du PRCD (voir § 8.1).
3. Déconnecter la machine.
4. Dégager le matériau avec précaution.
5. Vérifier si la couronne n'est pas détériorée.



Remplacer la couronne si elle est détériorée.

B. Coupure électrique ou baisse de tension

- Le moteur ne démarrera pas avant d'avoir appuyé sur l'interrupteur « RESET » du PRCD (voir § 8.1).




La machine est équipée d'une installation électrique avec un dispositif à manque de tension (empêchant tout redémarrage intempestif).

C. Protection contre les surintensités

- Lorsque la machine est en situation de surintensité, le voyant rouge « OVERLOAD » [K] s'allume pour avertir l'opérateur que le courant maximal est atteint.
- Lorsque le voyant rouge est allumé, la protection contre les surintensités se déclenche et arrête immédiatement le moteur. Avant de redémarrer, une inspection complète doit être effectuée. La machine doit être déchargée. Sinon, cela pourrait endommager le moteur et/ou entraîner une situation dangereuse.

D. Protection contre les surtensions

- Le moteur électronique de la machine doit être utilisé sur du 230V monophasé. Des tensions plus élevées peuvent causer des dommages irréparables.
- Lors de l'utilisation, si la machine est en situation de surtension, la protection contre les surtensions se déclenche et arrête complètement la machine. Vérifier alors la tension de l'alimentation électrique et la remplacer par une alimentation appropriée si nécessaire.

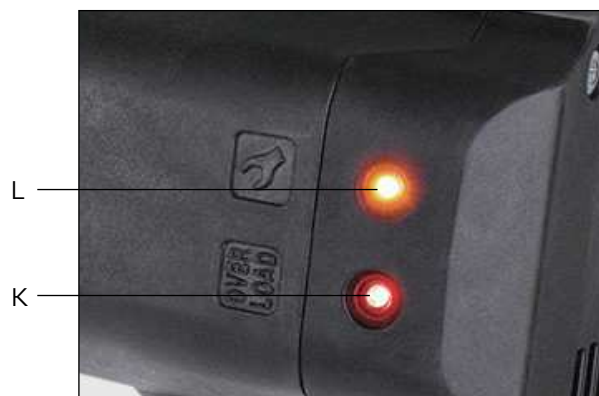

E. Protection thermique

- Si la température du moteur devient trop élevée, la protection thermique se déclenche et le moteur s'arrête. Le voyant jaune «  » (L) s'allume.
- Lorsque cela se produit, ne pas mettre immédiatement une charge sur le moteur après le redémarrage. Faire toujours tourner la machine à vide (sans charge) pendant quelques minutes pour qu'elle revienne à une température de fonctionnement normale avant de continuer.



Le moteur sera endommagé s'il est surchargé ou surchauffé de façon répétée. Refroidir toujours le moteur en le faisant tourner à vide pendant quelques minutes lorsqu'il s'arrête pour cause de surchauffe ou de surcharge.

F. Protection d'arrêt automatique

- Lorsque le moteur fonctionne dans des conditions défavorables, les problèmes suivants peuvent survenir : surcharge, perte réactive, court-circuit, voire interférence rotor-stator. Le circuit imprimé coupera alors l'alimentation.

G. Embrayage mécanique de sécurité

- Cette machine est équipée d'un embrayage mécanique pour protéger l'opérateur et la machine des forces de couple excessives. Si la couronne se bloque soudainement dans le trou, cet embrayage de sécurité glissera, désengageant la broche du moteur.
- S'assurer que le temps de glissement de l'embrayage ne dépasse pas 3 à 4 secondes. Sinon, l'usure et la chaleur augmenteront rapidement et détruiront l'embrayage de sécurité. Éviter que le foret ne se coince pendant le fonctionnement.
- Un embrayage usé doit être remplacé par un réparateur agréé de la société SIDAMO.

8.7. TABLEAU DE DEFAUTS ET SOLUTIONS

DEFAUTS	SOLUTIONS
Usure prématurée de la couronne :	 Adapter la vitesse de rotation de la couronne.  Couronne inadéquate.  Effectuer une pression constante et correcte.  Vérifier le montage de la couronne.
Couronne brûlée ou fumant :	 Adapter la vitesse de rotation de la couronne.  Débris n'évacuant pas, retirer fréquemment la couronne et nettoyer le trou.  Affûter la couronne ou remplacer celle-ci.  Lubrifier la couronne.
Vibrations de la couronne pendant le carottage :	 Effectuer une pression constante et correcte.  Maintenir la machine plus fermement.  Vérifier l'état de la couronne.  Vérifier le montage de la couronne.  Remplacer la couronne.
Etat de carottage insuffisant :	 Effectuer une pression constante et correcte.  Remplacer la couronne.
Le moteur n'a pas de puissance :	 Ne pas forcer le carottage, laisser travailler la couronne.
Le moteur s'est arrêté et ne redémarre pas :	 Ne pas forcer le carottage, laisser travailler la couronne à la suite de la protection thermique enclenchée.  Augmenter la section du câble de rallonge à la suite de la surcharge du moteur.  Résoudre la baisse de tension de l'alimentation électrique.

8.8. MISE HORS SERVICE DE LA MACHINE

Si la carotteuse ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de procéder comme suit :

1. Déconnecter la fiche du réseau d'alimentation.
2. Retirer la couronne.
3. Démonter les accessoires.
4. Nettoyer la machine avec précaution.
5. Mettre la machine dans sa mallette de transport.
6. Stocker la machine dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

9. MAINTENANCE



Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, désenclencher l'interrupteur et déconnecter la machine. Porter des gants et des lunettes de protection, et utiliser un pinceau et un chiffon propre et sec, pour toutes les opérations de nettoyage.



Ne pas utiliser d'air comprimé pour éliminer les débris et poussières de carottage.

Ne pas utiliser de solvant ou de détergents agressifs.

Ne pas immerger la machine dans l'eau, ni la laver avec un jet d'eau.

Pour maintenir l'efficacité de la machine et de ses composants, il est nécessaire de procéder à son entretien. Trouver ci-après les plus importantes interventions de maintenance que l'on peut classer selon leur fréquence en interventions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Le non-respect des tâches prescrites entraîne une usure prématurée et diminue les performances de la machine.



9.1. ●●● MAINTENANCE QUOTIDIENNE

- Nettoyer normalement la machine pour enlever les poussières qui s'y sont accumulés.
- Nettoyer la broche.
- Contrôler l'usure des couronnes de la carotteuse.
- Contrôler le fonctionnement des carters de protection, les dispositifs de sécurité et d'arrêt.
- Contrôler et remplacer si nécessaire le câble d'alimentation électrique.

9.2. ●●● MAINTENANCE HEBDOMADAIRE


- Nettoyer généralement et soigneusement la machine en éliminant les poussières qui s'y sont accumulés.
- Nettoyer et lubrifier (lubrifiant multifonction) la broche.
- Affûter les couronnes de la carotteuse.
- Contrôler le bon fonctionnement des carters de protection et des organes de commande, en recherchant les éventuels défauts.

9.3. ●●● MAINTENANCE MENSUELLE

- Contrôler le serrage de toutes les vis et en particulier les vis du moteur et des carters de protection.
- Contrôler l'intégrité des capots de protection et dispositifs.

10. VUE ECLATEE

VUE ECLATEE PRO CD 202-E (VUE 01)

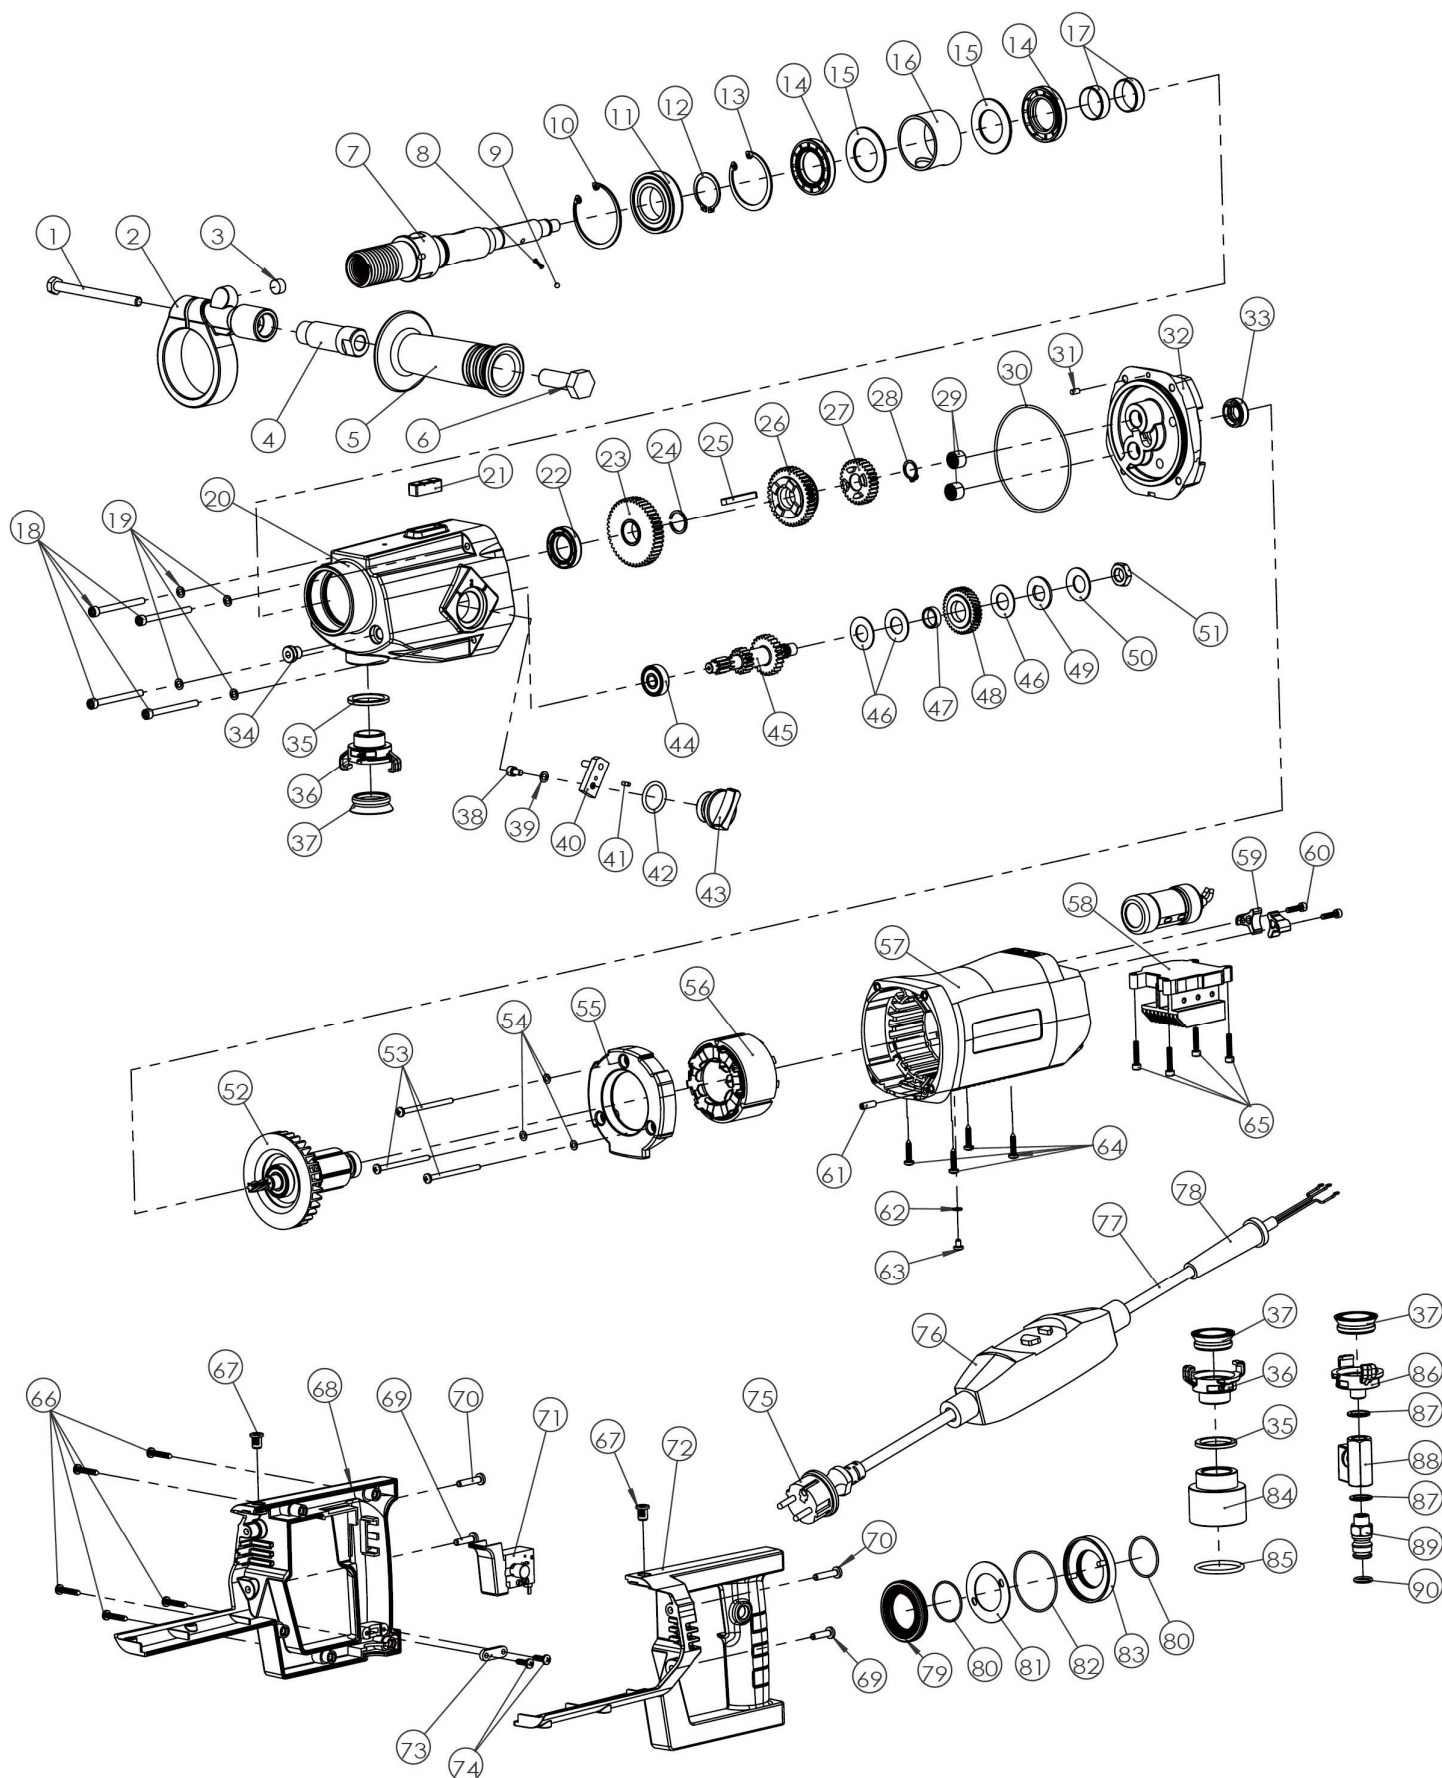


NOMENCLATURE VUE ECLATEE PRO CD 202-E (VUE 01)

Repère	Référence	Désignation	Quantité	Remarque
001		BOULON HEXAGONAL M8x100	1	
002		SUPPORT POIGNEE LATERALE	2	
003		NIVEAU A BULLE Ø12x6	1	
004		TIGE CONNEXION POIGNEE LATERALE	1	
005		POIGNEE LATERALE	1	
006		BOULON HEXAGONAL M14x40	1	
007		BROCHE	1	
008		RESSORT DE COMPRESSION	1	
009		BILLE EN ACIER 5/32" (Ø3,969)	1	
010		CIRCLIP INTERIEUR Ø52	1	
011		ROULEMENT 6028Z	1	
012		CIRCLIP EXTERIEUR Ø28	1	
013		CIRCLIP INTERIEUR Ø47	1	
014		JOINT D'ETANCHEITE TC 28x47x7	2	
015		BAGUE D'ETANCHEITE	2	
016		ENTRETOISE	1	
017		BAGUE D'ETANCHEITE Ø28xØ26x9,5	2	
018		VIS CYLINDRIQUE 6 PANS CREUX M5x55	4	
019		RONDELLE PLATE Ø5xØ9x1	4	
020		CARTER D'ENGRENAGE	1	
021		NIVEAU A BULLE CARRE 10x10x30	1	
022		JOINT D'ETANCHEITE TC 22x35x7	1	
023		PIGNON Z45-M1,25	1	
024		BAGUE RESSORT Ø18	1	
025		CLAVETTE 5x5x40	1	
026		PIGNON COULISSANT Z39-M1,25	1	
027		PIGNON Z29-M1,25	1	
028		CIRCLIP EXTERIEUR Ø14	1	
029		ROULEMENT HK1010	2	
030		JOINT TORIQUE Ø85xØ2,5	1	
031		GOUPILLE Ø4x8	1	
032		FLASQUE CARTER D'ENGRENAGE	1	
033		JOINT D'ETANCHEITE TC 12x24x7	1	
034		BOUCHON A VIS AVEC JOINT M10x1	1	
035		RONDELLE D'ETANCHEITE Ø34,8xØ26,1x3,5	2	
036		RACCORD RAPIDE EXTERIEUR G3/4"	2	
037		RACCORD RAPIDE BAGUE D'ETANCHEITE	3	
038		VIS CYLINDRIQUE 6 PANS CREUX M5x12	1	
039		RESSORT ACIER INOX Ø5	1	
040		PLAQUE CHANGEMENT DE VITESSE	1	
041		GOUPILLE CYLINDRIQUE Ø3x8	1	
042		JOINT TORIQUE Ø26xØ3,1	1	
043		SELECTEUR DE VITESSE	1	
044		ROULEMENT 629Z	1	
045		ARBRE DE PIGNON M1,25/Z24-M1,25/Z15-M1,25/Z8	1	
046		PLAQUE DE FRICTION EN CUIVRE	3	
047		ENTRETOISE D'ENGRENAGE	1	
048		PIGNON CONIQUE Z35-M1-DROITIER	1	
049		RONDELLE DE PRESSION	1	
050		RONDELLE D'EMBRAYAGE 28x14,2x2	1	
051		ECROU HEXAGONAL M12xP1,25 EPAISSEUR T=5,8MM	1	
052		ROTOR COMPLET	1	
053		VIS BOMBEE CRUCIFORME M4x65	3	
054		RONDELLE PLATE 4,2	3	
055		CAPOT DE VENTILATEUR	1	
056		STATOR	1	
057		CARTER MOTEUR	1	
058		CARTE COMMANDE MOTEUR	1	
059		SUPPORT CONDENSATEUR	1	
060		VIS CYLINDRIQUE 6 PANS CREUX M4x16	2	

061	PISTON TETE SPHERIQUE M5x16x2x3	1	
062	RONDELLE FREIN M4	1	
063	VIS BOMBEE CRUCIFORME M4x6	1	
064	VIS BOMBEE AUTOTARAUDEUSE	4	
065	VIS CYLINDRIQUE 6 PANS CREUX M4x20	4	
066	VIS BOMBEE AUTOTARAUDEUSE M4x25	5	
067	LED	2	
068	POIGNEE TYPE D COTE DROIT	1	
069	VIS BOMBEE AUTOTARAUDEUSE M5x20	2	
070	VIS BOMBEE AUTOTARAUDEUSE M5x25	2	
071	INTERRUPTEUR	1	
072	POIGNEE TYPE D COTE GAUCHE	1	
073	CLIP SERRAGE CABLE	1	
074	VIS BOMBEE CRUCIFORME M4x16	2	
075	FICHE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 230 V/3x1,5 ²	1	
076	BLOC PRCD 230V	1	
077	CABLE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 230 V/3x1,5 ² L=2.7M	1	
078	PASSE-CABLE	1	
079	PLAQUE DE FERMETURE	1	
080	JOINT TORIQUE Ø35xØ1,5	2	
081	RONDELLE VERROUILLAGE	1	
082	JOINT TORIQUE Ø37,5xØ1,8	1	
083	CARTER VERROUILLAGE	1	
084	RACCORD D'ASPIRATION	1	
085	JOINT TORIQUE 42x4,0	1	
086	RACCORD RAPIDE EXTERIEUR G1/4"	1	
087	JOINT PLAT BS/A12.7 (12,7x19x1,5)	2	
088	ROBINET D'EAU G1/4" 1/4	1	
089	RACCORD ROBINET D'EAU G1/4"	1	
090	JOINT TORIQUE Ø16xØ3,1	1	

11. SCHEMA ELECTRIQUE

SCHEMA ELECTRIQUE PRO CD 202-E (VUE 02)

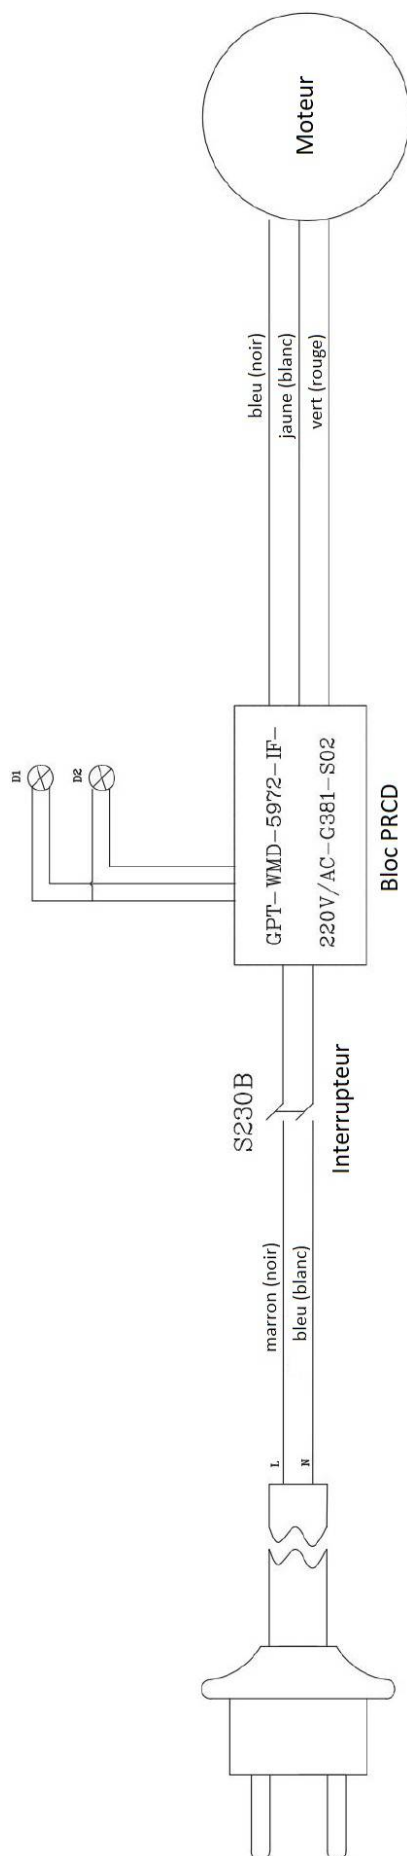

12. NIVEAU SONORE

Les données relatives au niveau de bruit émis par cette machine pendant le processus de travail dépendent du type de matériau, du diamètre et du type d'outil utilisé. Pour cette raison, les données des mesures sont relatives.

Le risque de lésions auditives chez l'opérateur est fonction du temps d'exposition au bruit.

L'opérateur doit porter un casque antibruit ou autres moyens individuels de protection appropriés lorsque la puissance acoustique dépasse 85 dB(A) sur le lieu de travail.

Tests effectués à l'aide d'une couronne diamantée de 80 mm :

- **Niveau de pression acoustique :**
 $L_{pA} = 87,7 \text{ dB(A)}$
- **Niveau de puissance acoustique :**
 $L_{wA} = 100,7 \text{ dB(A)}$

Le calcul de la puissance acoustique a été effectué en tenant compte des facteurs tels que : la réverbération du lieu d'essai, l'absorption de bruits au sol et autres qui peuvent interférer dans les mesures. Cette estimation permet d'affirmer que sur les valeurs obtenues, le degré d'erreur serait autour de 3 dB(A).

Les valeurs données sont des niveaux d'émission et pas nécessairement des niveaux permettant le travail en sécurité. Bien qu'il existe des corrélations entre les niveaux d'émission et les niveaux d'exposition, celle-ci ne peut être utilisée de manière fiable pour déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires. Les paramètres qui influencent les niveaux réels d'exposition comprennent les caractéristiques de l'atelier, les autres sources de bruit, etc., c'est à dire le nombre de machines et des procédés de fabrication voisins. De plus, les niveaux d'exposition admissibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Cependant, cette information permet à l'utilisateur de la machine de faire une meilleure évaluation des risques.



13. NIVEAU VIBRATIONS

Les données relatives aux vibrations transmises par cette machine pendant le processus de travail dépendront du type de matériau utilisé et du type d'outil. Pour cette raison, les données des mesures sont relatives.

L'exposition aux vibrations peut entraîner des conséquences graves pour la santé du travailleur. Une personne soumise quotidiennement à des vibrations de forte amplitude peut présenter à long terme, des troubles neurologiques et articulaires.

Ces valeurs doivent être prises en compte lors de l'évaluation du niveau d'exposition.

Une exposition régulière et fréquente à un outil de travail hautement vibrant expose les mains et les bras des travailleurs à des troubles chroniques connus sous le nom de « syndrome des vibrations ».

Tests effectués à l'aide d'une couronne diamantée de 80 mm :

- **Niveau moyen de vibrations main/bras (carottage dans le béton) :**
 $A(8) = 10,9 \text{ m/s}^2 \text{ (K} = 1,5 \text{ m/s}^2\text{)}$

L'évaluation du niveau d'exposition est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition journalière $A(8)$, normalisée à une période de référence de 8 heures.

À chaque fois qu'un employé est soumis à des vibrations de type $A(8)$ dépassant le niveau d'exposition journalière déclenchant l'action fixé à $2,5 \text{ m/s}^2$, l'employeur doit évaluer les risques de la tâche affectée à l'employé et mettre en œuvre des mesures de contrôle.

Valeurs d'exposition aux vibrations transmises au système main-bras :

- Valeur limite d'exposition journalière : $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$.
- Valeur d'exposition journalière déclenchant l'action : $A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$.

14. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

14.1. BILAN CARBONE

Il est important d'entretenir votre machine. En réalisant un entretien régulier et attentif de votre machine, vous pouvez prolonger sa durée de vie.

L'utilisation de votre machine une année supplémentaire permet d'éviter l'émission d'environ 10 kg de CO²*.

*calcul réalisé sur la base du bilan carbone 2022 établi par SIDAMO.

N'hésitez pas à consulter cette notice d'instruction pour obtenir des conseils spécifiques sur l'entretien de votre machine.

Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'aide pour entretenir votre machine, veuillez contacter le service technique SIDAMO.



Les pièces détachées sur l'ensemble de la gamme d'équipements SIDAMO sont accessibles sur le site internet SIDAMO onglet E-Shop Pièces Détachées (www.pieces-detachees.sidamo.com).

14.2. RECYCLAGE

Votre machine contient de nombreux matériaux recyclables.

Ce logo indique que les machines usagées ne doivent pas être mélangées avec d'autres déchets.

Le recyclage des machines sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la Directive Européenne DEEE 2012/19/UE sur les déchets d'équipement électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des machines usagées les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.



15. GARANTIE

Dans le cas d'une prise sous garantie, celle-ci s'effectuera uniquement auprès d'un service après-vente agréé.

La machine est garantie 2 ans à compter de sa date d'achat par l'utilisateur. Ne sont pas concernés par la garantie les accessoires et les consommables.

La facture faisant office de bon de garantie est à conserver.

La garantie consiste uniquement à réparer ou remplacer gratuitement les pièces défectueuses ; après expertise du constructeur.

Pour toutes demandes de renseignements ou de pièces concernant la machine, toujours mentionner correctement les informations décrites sur la plaque signalétique.

La garantie exclut toute responsabilité pour les dommages occasionnés par l'utilisateur ou par un réparateur non agréé de la société SIDAMO.

La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, causés aux personnes ou aux choses à la suite des pannes ou arrêts de la machine.

La garantie ne peut être accordée à la suite de :

- Une utilisation anormale.
- Une manœuvre erronée.
- Une modification électrique.
- Un défaut de transport, de manutention ou d'entretien.
- L'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine.
- Des interventions effectuées par du personnel non agréé.
- L'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur.

Le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

16. DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION C € DE CONFORMITE « ORIGINALE »

Le [Constructeur/Importateur] soussigné :

SIDAMO

Z.I. DES GAILLETROUS - 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

Déclare que la machine neuve ci-après :

- Désignation : CAROTTEUSE PORTATIVE
- Marque : SIDAMO
- Modèle : PRO CD 202-E
- Référence : 20116271
- N° de série :

Est conforme à la législation harmonisée applicable :

- Directive Machine 2006/42/CE (jusqu'au 19 janvier 2027)
- Règlement UE 2023/1230 (à partir du 20 janvier 2027)

Est conforme aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables :

- Directive Basse Tension 2014/35/UE
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE
- Directive DEEE 2012/19/UE
- Directive RoHS-2 2011/65/UE
- REACH 1907/2006
- Directive Bruit 2003/10/CE
- Directive Vibrations 2002/44/CE

Fait à la Chaussée-Saint-Victor
Le


JÉRÔME GERMAIN
Directeur Général

Personne autorisée à constituer le dossier technique :

- M. GERMAIN - SIDAMO - Z.I. DES GAILLETROUS - 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

SIDAMO OUTILS & SERVICES TECHNIQUES Siège social - Livraison : Z.I. DES GAILLETROUS - 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR Adresse postale : Z.I. DES GAILLETROUS - CS 53404 - 41034 BLOIS CEDEX Tél : 02 54 90 28 28 - Fax : 0 897 656 510 - Mail : sidamo@sidamo.com - www.sidamo.com Entreprise certifiée ISO 9001 - ISO 14001 Dans le souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, SIDAMO se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques. Les informations, les photos, les vues éclatées et les schémas contenus dans ce document ne sont pas contractuels.	 SERVICE UTILISATEUR Tél : 02 54 74 02 16
28	Edition septembre 2025 Notice PRO CD 202-E